



Meuva B.V.

5.1.2e

Veilingweg 48

2651 BE BERKEL & RODENRIJS

Over de opdrachtgever

Referentie klant 17.1172

Referentienummer
werkplan 17.1172

Aannemer ter plaatse Meuva B.V.

Aannemer contactpersoon
ter plaatse 5.1.2e

Onderzoeksgegevens

Onderzoek VISUELE INSPECTIE (binnensituatie) en luchtmeting FCM

Type onderzoek Eindcontrole na asbestverwijdering conform NEN-2990

Type sanering Klasse 2

Doel onderzoek Door middel van een visuele inspectie en eventuele aanvullende asbestonderzoeken bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Datum inspectie 19-01-2018

Adres Hollandiaweg 11, Nijmegen

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
1 van 15



Conclusie onderzoek: Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Omschrijving ruimte/saneringsgebied Eerste etage, gedeelte ruimte rechterzijde langs binnengevel

Aankomsttijd op locatie 08:00 uur

Vertrektijd op locatie 12:00 uur

Wachturen 00:00 uur

Inspectietijd 00:25 uur

Uitvoerend analist 5.1.2e

Opmerkingen Gezien de afmetingen van het containment was het niet mogelijk de pompen conform de nen2990 te plaatsen.



Sanering

Aanleiding sanering Sloop
Vooronderzoek door Van Santen Advies

Rapportnummer P17186.1

Locatie/bouwdeel	Toepassing	Hechtgebonden	Percentage	Asbestsoort	Bronnummer
Bedieningsgebouw kolenpark	Vensterbank	Ja	10-15%	Chrysotiel	2

Saneringsmethode

In Containment

Oppervlakte saneringsgebied (m²) 15

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
2 van 15

Visuele inspectie

Segment 1

Foto 1



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Langs de binnengevel aan de voorzijde, rechterzijde en achterzijde zijn er vanaf de vloer (ca. 1m uit de gevel)folie wanden naar de binnengevel boven de kozijnen getrokken.

Op de aan de voorzijde staat de deco-unit ingeplakt met daarnaast het watermanagement.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Foto 2



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

In de folie wand tegenover (achtergevel) staat de onderdrukmaschine ingeplakt.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-


Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
3 van 15

Foto 3

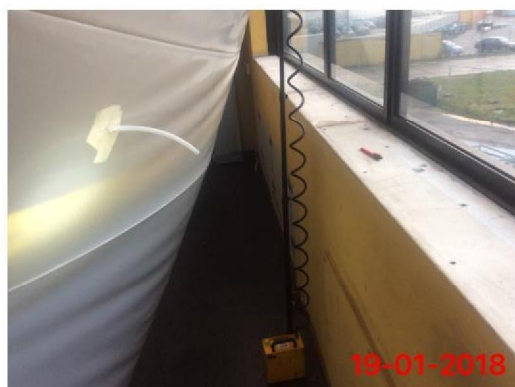


Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Containment gezien vanuit de deco-unit, aan de voorzijde nabij de deco-unit staat luchtpomp m-2. Onder het raamkozijn heeft een vensterbank bron 2 gelegen, deze lag geschroefd op het kozijn en ligt geklemd onder de zijkant van het kozijn.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Naden en kieren in de gevelconstructie zijn beperkt inspecteerbaar.

Foto 4

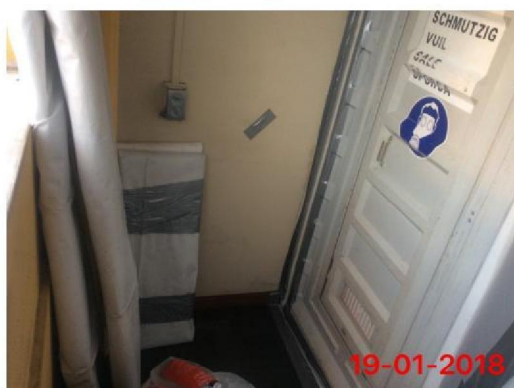

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Voor de deco-unit staat wat verpakt materiaal dat niet kan worden uitgesluisd, dit materiaal is verplaatsbaar verpakt zodat eronder een visuele inspectie kan plaatsvinden, dit materiaal is onderdeel van de vrijgave.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Achter de afgeplakte en afgefoliede delen was/is geen inspectie mogelijk, het betreft hier geen constructiedeel of besmetting van de gesaneerde toepassing.

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL


Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
4 van 15

Foto 5

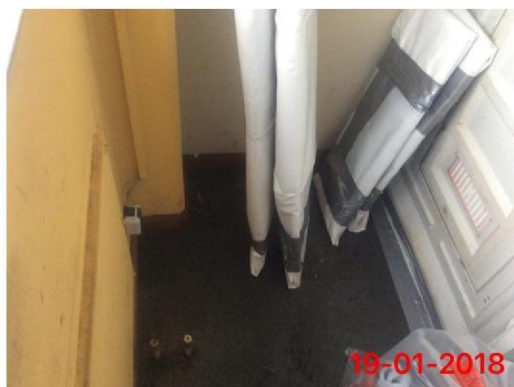

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Het materiaal is verplaatst om eronder een visuele inspectie te kunnen uitvoeren.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 6




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Luchtpomp m-2 heeft de unieke code 5365
Luchtpomp staat op een rubberachtige ondergrond/
vloerdekking

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 7

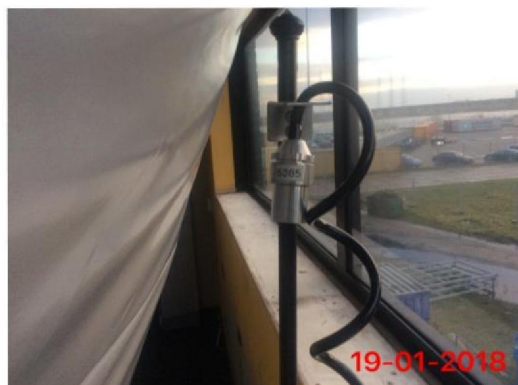

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Luchtbemonsteringskop m-2 heeft de unieke code 5365

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DQS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
5 van 15

Foto 8



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

In de hoek van de voorgevel en rechter zijgevel staat eveneens verpakt asbesthoudend materiaal.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Achter de afgeplakte en afgefoliede delen was/is geen inspectie mogelijk, het betreft hier geen constructiedeel of besmetting van de gesaneerde toepassing.

Foto 9




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Ook hier is materiaal verplaatst zodat eronder een visuele inspectie kan plaats vinden.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 10

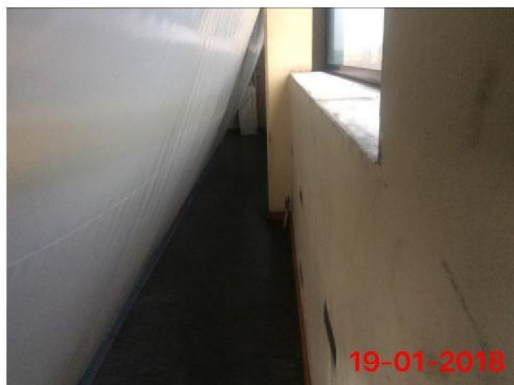

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Onder de raamkozijnen aan de rechter binnengevel zijn vensterbanken bron 2 verwijderd.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SLDatum rapportage
19-01-2018Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SLProjectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SLProjectnummer
directievoerderOpsteller
MMAPagina
6 van 15

Foto 11



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de gesaneerde vensterbank bron 2

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 12



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de gesaneerde vensterbank bron 2

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 13



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Gesaneerde vensterbank op/in de rechter binnen gevel naast de deur aldaar.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
7 van 15

Foto 14



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

In het gedeelte containment aan de achterzijde staat luchtpomp m-1

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 15




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Luchtpomp m-1 heeft de unieke code 5364

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 16

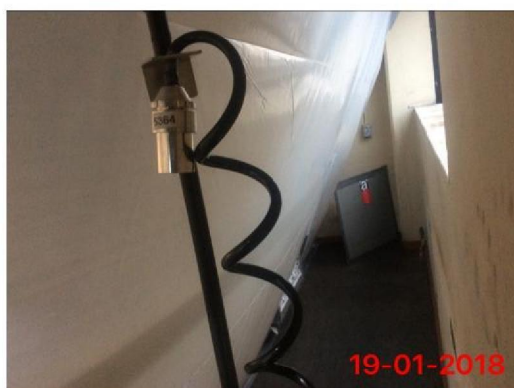

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Luchtbemonsteringskop m-1 heeft de unieke code 5364

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SLDatum rapportage
19-01-2018Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SLProjectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SLProjectnummer
directievoerderOpsteller
MMAPagina
8 van 15

Foto 17




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Gesaneerde vensterbank bron 2 in/op de achtergevel nabij de onderdrukmaschine

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 18

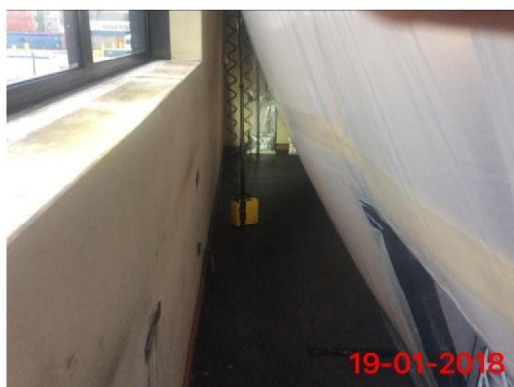

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

In de hoek tussen de rechter zijgevel en de achtergevel staat eveneens verpakt materiaal dat verplaatsbaar.**Het onderdrukmaschine voorfilter is onderdeel van de vrijgave.**

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 19



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Vuile ruimte deco-unit, het containment is tijdens de meting verzegeld, de ruimte is onderdeel van de vrijgave.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Resultaten visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De aan de visuele inspectie onderworpen ruimte/saneringsgebied voldoen op het moment van de controle wel aan de in de NEN 2990 gestelde criteria voor de visuele inspectie als onderdeel van de eindcontrole na asbestverwijdering.

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
9 van 15



Situatieschets 1



Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest



Begroeiing



Boom



Brandhaard



ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik



Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Fotomoment



Containmentgrens



Segmentgrens




Inspectiegebied /
afgelint gebied

Opsteller
MMA

Pagina
10 van 15



Situatieschets 2

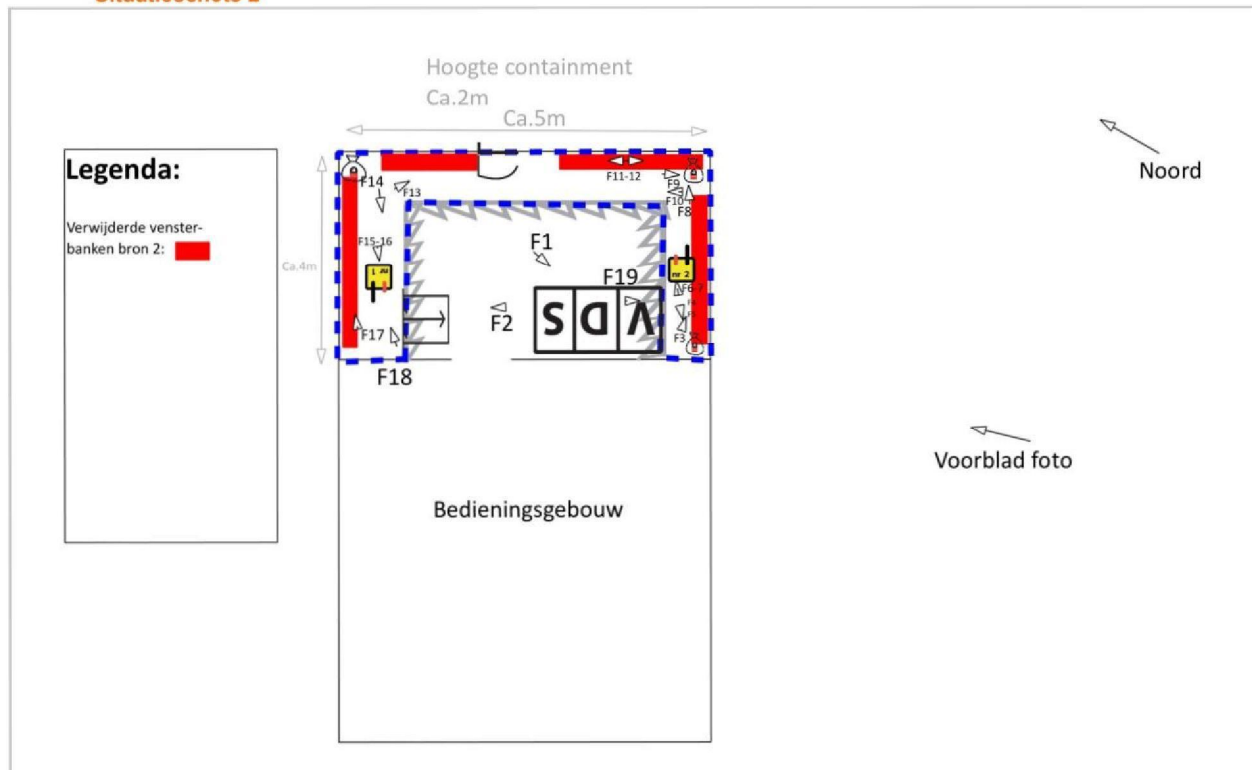

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest



Begroeiing



Boom



Brandhaard



ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik



Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Nr.
Fotomoment



Containmentgrens



Segmentgrens



Inspectiegebied /
afgelint gebied

Opsteller
MMA

Pagina
11 van 15



Gegevens luchtmeting

Pomp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Starttijd monstername	08:57	08:59								
Eindtijd monstername	11:02	11:02								
Duur monstername in minuten	125	123								
Start debiet in l/min	8,3	8,3								
Eind debiet in l/min	8,1	8,1								
Gemiddeld debiet in l/min	8,1	8,1								
Totaal aangezogen volume in liters	1016	1000								
Aantal getelde graticulezones	100	100								
Diameter effectief filteroppervlak in mm	21,0	21,0								
Aantal telbare vezels	2,0	2,0								
Individuele meetwaarde in v/cm ³ lucht	< 0,01	< 0,01								
Betrouwbaarheidsinterval ondergrens in v/cm ³ lucht	0,000	0,000								
Betrouwbaarheidsinterval bovengrens in v/cm ³ lucht	0,003	0,003								

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Ovb = Overbeladen

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Gebruikte instrumenten en materialen

- ☒ Hoogvolume luchtmonsteringspompen
- ☒ Cellulose filters
- ☒ Rota (flow)meter
- ☒ Acetonverdampers
- ☒ Fasecontrast lichtmicroscop

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
12 van 15



Aanvullend asbestonderzoek

- ☒ Geen
☐ Materiaal/stof
☐ Luchtmeting(en)
☐ Anders, namelijk:

Rapportnummer M

Rapportnummer L

(Deel) conclusies

Deelconclusie visuele inspectie

De aan de visuele inspectie onderworpen ruimte/saneringsgebied voldoen op het moment van de controle **WEL** aan de NEN 2990 gestelde criteria voor de visuele inspectie als onderdeel van de controle na asbestverwijdering.

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Deelconclusie luchtmeting

Het geometrisch gemiddelde van de individuele meetwaarden is 0,0010 (0,0002-0,0023) v/cm³ lucht en valt op basis van de bovengrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval **WEL** onder de toetswaarde van 0,01 v/cm³ lucht

Datum rapportage
19-01-2018

Totaalconclusie

Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit **WEL** zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd.

Op het moment van de visuele inspectie is alles geïnspecteerd binnen het beschreven inspectiegebied wat waarneembaar is met het blote oog. Daarbij moet rekening gehouden worden met algemene beperkingen zoals ruwe oppervlaktes, gaten, kieren, afdichtingen, etc. Dit is afhankelijk van de ontstane situatie na asbestverwijdering.

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Opsteller
MMA

Getekend te: Nijmegen

Namens de opdrachtgever

Namens de opdrachtnemer

Technisch verantwoordelijk

Datum: vrijdag

19 januari 2018

Contactpersoon ter plaatse

SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V.

Analist

Hoofd Laboratorium

Pagina
13 van 15

Handtekening:

5.1.2e



Uitleg rapportages algemeen

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. Onder "referentie werkplan" wordt verwezen naar het unieke kenmerk van het werkplan van de saneerder. Dit werkplan moet conform de eis in de SC 530 (procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen) op de asbestsaneringslocatie aanwezig zijn. Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij "projectnummer directievoerder" het voor dat project geldende kenmerk ingevoerd.

Belangrijke normering/toetsingskader

Toetsingscriterium "Eindcontrole na asbestsanering"

Bepaling (visuele inspectie, monsterneming en analyse) uitgevoerd volgens vigerende norm die plaatsvindt na beroepsmatige sloop van asbest in een containment of afgeschermd ruimte, om vast te stellen of er visueel geen asbesthoudend restmateriaal meer in de ruimte aanwezig is van de gesaneerde toepassing zoals mondeling toegelicht door de DTA en zoals vastgelegd in het werkplan, en/of de vezelconcentratie in de lucht zich beneden de wettelijke toetswaarde ($<0,01$ vezels/cm³ lucht, gedefinieerd als de bovengrens van de 95% betrouwbaarheidsinterval) bevindt. Indien niet in containment of afgeschermd ruimte asbest is verwijderd (buitenlocaties) geldt de visuele inspectie als eindcontrole.

In beide gevallen kan het toegestaan zijn dat op de betreffende locatie ook na sanering asbesthoudende materialen aanwezig blijven.

Een positief resultaat van een eindcontrole betekent dat de ruimte zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden. Een eindcontrole na asbestsanering heeft niet als doel vast te stellen of de onderzocht locatie (bijv. containment), danwel haar omgeving vrij is van asbest.

Grenswaardeniveau (Arbo-wetgeving)

Dit is slechts een bestuurlijke waarde die nooit overschreden mag worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen concentraties asbest enerzijds en Crocidoliet anderzijds, zodat er één wettelijke grenswaarde wordt gebruikt.

De concentratie is vastgesteld op 0,01 vezels/cm³, berekend over een referentieperiode van 8 uur. De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³, echter wordt als toetswaarde nog steeds 10000 asbestvezels/m³ gebruikt. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³. Dit betekent overigens niet dat er geen maatregelen hoeven te worden genomen als de grenswaarden niet overschreden wordt; de blootstelling aan asbest moet namelijk altijd zo laag mogelijk zijn. Dit impliceert dat te allen tijde maatregelen genomen moeten worden die blootstelling aan asbest voorkomen, dan wel zo veel mogelijk beperken.

Grenswaardeniveau (Milieuwetgeving)

De grenswaarde voor binnenklimaat is binnen de milieuwetgeving (nog) niet vastgesteld. Vooralsnog wordt in de milieuwetgeving het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR is vastgesteld op 100.000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht, het VR op 1000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht. Voor het gebied tussen het MTR en VR geldt het ALARA principe ('As Low As Reasonably Achievable'). De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³.

Bij het toetsen aan deze normen dient onderzoek door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) te worden uitgevoerd, omdat het risico van de verschillende asbestsoorten wordt meegewogen in de berekening van het aantal vezelequivalenten. De noodzakelijke informatie over de asbestsoort kan alleen middels SEM worden bepaald. Aan de amfibole asbestsoorten wordt een wegingsfactor 10 toegekend.

Aanvullende uitleg analysetechnieken

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse (SEM-EDX)

SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en identificatie van asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.

Optische microscopie

Met optische microscopie kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op cellulose filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld. Met deze techniek worden alle vezels die de afmetingen van schadelijke vezel hebben meegeteld. Het is hierbij niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen asbest en andersoortige vezels.

Schadelijke vezel

Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om vezels die langer zijn dan $CO^*5 \mu m$ en dunner dan $CO^*3 \mu m$ met een lengte:diameter verhouding groter dan 3:1

Dit rapport is met de grootst mogelijk zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontleen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekwet. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
14 van 15



Algemene disclaimer

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

Rapportnummer
EBR-MMA-INS-
18-00001677-SL

Datum rapportage
19-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001294-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
15 van 15