



Meuva B.V.

5.1.2e

Veilingweg 48

2651 BE BERKEL & RODENRIJS

Over de opdrachtgever

Referentie klant 17.1172

Referentienummer
werkplan 17.1172

Aannemer ter plaatse Meuva B.V.

Aannemer contactpersoon
ter plaatse 5.1.2e

Onderzoeksgegevens

Onderzoek VISUELE INSPECTIE (buitensituatie)

Type onderzoek Visuele inspectie na asbestverwijdering conform NEN-2990

Type sanering Klasse 2

Doel onderzoek Door middel van een visuele inspectie bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Datum inspectie 23-01-2018

Adres Hollandiaweg 11, Nijmegen



Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
1 van 14

Conclusie onderzoek: Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Omschrijving ruimte/saneringsgebied Gedeelte terrein rondom koelwater en filtergebouw (zie tekeningen)

Aankomsttijd op locatie 08:30 uur

Vertrektijd op locatie 10:30 uur

Wachturen 00:00 uur

Inspectietijd 00:45 uur

Uitvoerend analist 5.1.2e

Opmerkingen

Sanering

Aanleiding sanering Sloop
Vooronderzoek door Van Santen Advies

Rapportnummer P17186.1

Locatie/bouwdeel	Toepassing	Hechtgebonden	Percentage	Asbestsoort	Bronnummer
Koelwater en filtergebouw	Galbestosbeplating	Ja	30-60%	Chrysotiel	1
Koelwater en filtergebouw	Coating	Ja	15-30%	Chrysotiel	54
Koelwater en filtergebouw terrein	Coating restanten los	Ja	15-30%	Chrysotiel	55

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Saneringsmethode

Niet in containment

Oppervlakttes saneringsgebied (m²) 150

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Weersomstandigheden

Wind	Hevige regenval	Plassen water	Vochtig
Geen	Nee	Nee	Nee

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
2 van 14

Visuele inspectie

Segment 1

Foto 1



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Middels linten is er een verontreinigd gebied afgezet, binnen dit ingekaderd gebied liggen restanten coating bron 55, het te inspecteren gebied loopt tot aan het hekwerk achterop de foto, de foto betreft de voorzijde van het terrein.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Naden en kieren in de constructie zijn beperkt inspecteerbaar.

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Foto 2



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De deco-unit staat rechts op terrein naast het ingekaderde gebied op de weg

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
3 van 14

Foto 3




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Achter de deco-unit staat een container met daarin het verpakte asbesthoudende materiaal.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 4

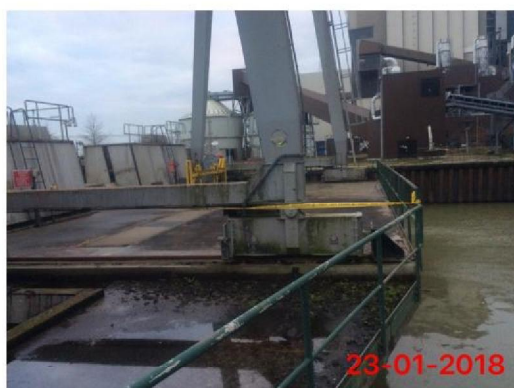

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Ingekaderd gebied aan de achterzijde, de hoge kraan valt buiten de scope.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL


Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
4 van 14

Foto 5

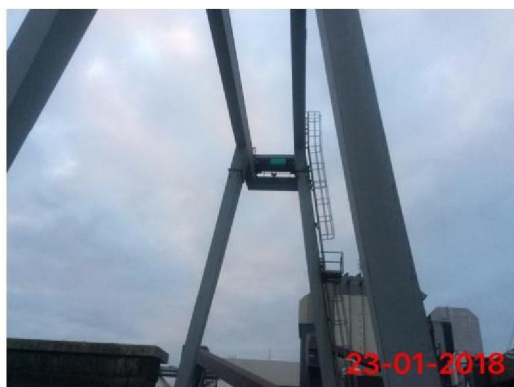

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
De kraan valt buiten de scope, deze vond ik onveilig om te beklimmen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 6



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Inspectiegebied gezien vanuit de deco-unit

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

De geopende put was zeer beperkt inspecteerbaar, de deksel was te zwaar om te openen

Foto 7



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Binnenzijde geopende put.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
5 van 14

Foto 8



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Inectiegebied gezien vanaf de linker voorzijde naar de deco-unit

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Naden en kieren in de vloer constructie (putten met deksels) zijn beperkt inspecteerbaar.

Foto 9



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):
Inspectie gebied gezien naar de voorzijde langs het hek

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

De begroeiing is beperkt inspecteerbaar.

Foto 10



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Linker achterzijde inspectiegebied gezien naar de voorzijde.
Het gebied met de metalen railing zweeft boven het water.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
6 van 14

Foto 11



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Hoek linker achterzijde gezien naar de rechterzijde

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 12



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Rechter gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

Naden en kieren in de constructie zijn beperkt inspecteerbaar.

Foto 13



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Voor gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SLDatum rapportage
23-01-2018Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SLProjectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SLProjectnummer
directievoerderOpsteller
MMAPagina
7 van 14

Foto 14



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Linker gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 15



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Achter gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 16



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de rechter gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
8 van 14

Foto 17



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de rechter gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 18




Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de linker gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Foto 19

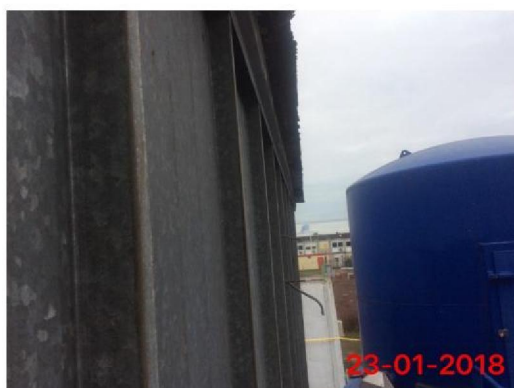

Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Detail foto van de linker gevel van het Koelwater en filtergebouw, van het gebouw zijn Galbestosbeplating bron 1 met coating bron 54 verwijderd, deze zaten middels popnagels bevestigd, hetgeen achterblijft na de vrijgave zijn metalen gegalvaniseerde platen.

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
9 van 14

Foto 20



Bevindingen visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

Vuile ruimte deco-unit, deze is onderdeel van de vrijgave

Beperkingen visuele inspectie ten tijde van inspectie

-

Resultaten visuele inspectie ten tijde van inspectie (momentopname):

De aan de visuele inspectie onderworpen ruimte/saneringsgebied voldoen op het moment van de controle wel aan de in de NEN 2990 gestelde criteria voor de visuele inspectie als onderdeel van de eindcontrole na asbestverwijdering.



Situatieschets 1



Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:



Afval/
Transitsluis 2/3 traps



Deco-Unit
2/3 traps



Deuropening



Afvalzak/
Verpakt Asbest



Begroeiing



Boom



Brandhaard



ODM
(onderdrukmaschine)



Raam



Foliewand



Straat



Toilet



Noordpijl Indicatie



Vloerluik



Water/Sloot



Steiger



Vaste trap



Ladder



Afvalcontainer



Pomp/Meetpunt



Pomp/Meetpunt
omgevingsluchtmeting



Kleefmonster



GPS punt



Fotomoment



Containmentgrens



5.1.2e grens




Inspectiegebied /
afgelint gebied

Opsteller
MMA

Pagina
10 van 14



Situatieschets 2

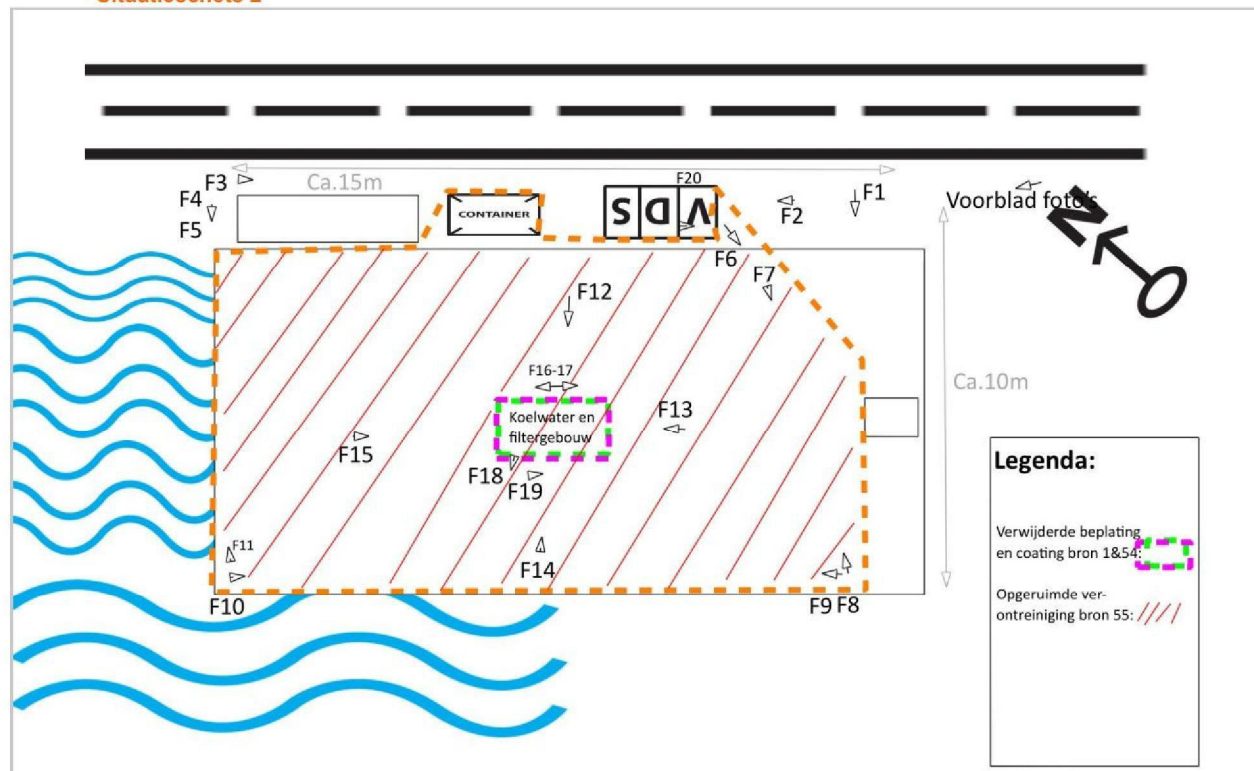

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Legenda:

Afval/ Transitsluis 2/3 traps	Deco-Unit 2/3 traps	Deuropening	Afvalzak/ Verpakt Asbest	Begroeiing	Boom	Brandhaard	ODM (onderdrukmaschine)
Raam	Foliewand	Straat	Toilet	Noordpijl Indicatie	Vloerluik	Water/Sloot	Steiger
Vaste trap	Ladder	Afvalcontainer	Pomp/Meetpunt	Pomp/Meetpunt omgevingsluchtmeting	Kleefmonster	GPS punt	Fotomoment
Containmentgrens	Segmentgrens	Inspectiegebied / afgelint gebied					

Opsteller
MMA

Pagina
11 van 14



Aanvullend asbestonderzoek

- ☒ Geen
☐ Materiaal/stof
☐ Luchtmeting(en)
☐ Anders, namelijk:

Rapportnummer M

Rapportnummer L

(Deel) conclusies

Totaalconclusie

Op grond van de resultaten ten tijde van de visuele inspectie en het eventueel aanvullend asbestonderzoek en/of luchtmetingen, mag de onderzochte ruimte/saneringsgebied conform artikel 4.51a van het arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever van SGS Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd.

Datum rapportage
23-01-2018

Op het moment van de visuele inspectie is alles geïnspecteerd binnen het beschreven inspectiegebied wat waarneembaar is met het blote oog. Daarbij moet rekening gehouden worden met algemene beperkingen zoals ruwe oppervlaktes, gaten, kieren, afdichtingen, etc. Dit is afhankelijk van de ontstane situatie na asbestverwijdering.

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van SGS Search Laboratorium B.V.

De ondertekening van dit rapport wordt automatisch gegenereerd.

Getekend te: Nijmegen

Datum: dinsdag
23 januari 2018

Namens de opdrachtgever

5.1.2e
Contactpersoon ter plaatse

Namens de opdrachtnemer

SGS Search Laboratorium B.V.

Analist

Technisch verantwoordelijk

SGS Search Laboratorium B.V.

Hoofd Laboratorium

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SLProjectnummer
directievoerder

Handtekening:

5.1.2e

Opsteller
MMAPagina
12 van 14



Uitleg rapportages algemeen

Het rapportnummer is een uniek nummer. Aan de hand van dit nummer kunnen vragen worden gesteld en eventueel extra rapporten worden opgevraagd door de opdrachtgever.

Alleen aan de opdrachtgever of door de opdrachtgever aangewezen partij zal informatie worden verstrekt omtrent het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. Onder "referentie werkplan" wordt verwezen naar het unieke kenmerk van het werkplan van de saneerder. Dit werkplan moet conform de eis in de SC 530 (procescertificaat voor algemeen asbestverwijderen) op de asbestsaneringslocatie aanwezig zijn. Het dossiernummer van SGS Search Laboratorium B.V. is een uniek nummer dat door SGS Search Laboratorium B.V. voorafgaand aan de uitvoering van iedere opdracht wordt aangemaakt.

Het is mogelijk dat de werkzaamheden van SGS Search Laboratorium B.V. een onderdeel vormen van een project waarbij een directievoerder voor de asbestsanering betrokken is. In dat geval wordt bij "projectnummer directievoerder" het voor dat project geldende kenmerk ingevoerd.

Belangrijke normering/toetsingskader

Toetsingscriterium "Eindcontrole na asbestsanering"

Bepaling (visuele inspectie, monsterneming en analyse) uitgevoerd volgens vigerende norm die plaatsvindt na beroepsmatige sloop van asbest in een containment of afgeschermd ruimte, om vast te stellen of er visueel geen asbesthoudend restmateriaal meer in de ruimte aanwezig is van de gesaneerde toepassing zoals mondeling toegelicht door de DTA en zoals vastgelegd in het werkplan, en/of de vezelconcentratie in de lucht zich beneden de wettelijke toetswaarde ($<0,01$ vezels/cm³ lucht, gedefinieerd als de bovengrens van de 95% betrouwbaarheidsinterval) bevindt. Indien niet in containment of afgeschermd ruimte asbest is verwijderd (buitenlocaties) geldt de visuele inspectie als eindcontrole.

In beide gevallen kan het toegestaan zijn dat op de betreffende locatie ook na sanering asbesthoudende materialen aanwezig blijven.

Een positief resultaat van een eindcontrole betekent dat de ruimte zonder persoonlijke beschermingsmiddelen betreden kan worden. Een eindcontrole na asbestsanering heeft niet als doel vast te stellen of de onderzocht locatie (bijv. containment), danwel haar omgeving vrij is van asbest.

Grenswaardeniveau (Arbo-wetgeving)

Dit is slechts een bestuurlijke waarde die nooit overschreden mag worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen concentraties asbest enerzijds en Crocidoliet anderzijds, zodat er één wettelijke grenswaarde wordt gebruikt.

De concentratie is vastgesteld op 0,01 vezels/cm³, berekend over een referentieperiode van 8 uur. De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³, echter wordt als toetswaarde nog steeds 10000 asbestvezels/m³ gebruikt. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³. Dit betekent overigens niet dat er geen maatregelen hoeven te worden genomen als de grenswaarden niet overschreden wordt; de blootstelling aan asbest moet namelijk altijd zo laag mogelijk zijn. Dit impliceert dat te allen tijde maatregelen genomen moeten worden die blootstelling aan asbest voorkomen, dan wel zo veel mogelijk beperken.

Grenswaardeniveau (Milieuwetgeving)

De grenswaarde voor binnenklimaat is binnen de milieuwetgeving (nog) niet vastgesteld. Vooralsnog wordt in de milieuwetgeving het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR en het Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR) gehanteerd. Het MTR is vastgesteld op 100.000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht, het VR op 1000 vezelequivalenten per kubieke meter lucht. Voor het gebied tussen het MTR en VR geldt het ALARA principe ('As Low As Reasonably Achievable'). De grenswaarde voor Chrysotiel asbest is per 1 juli 2014 gesteld op 2000 asbestvezels/m³. De grenswaarde voor Amfibool is aangepast naar 2000 asbestvezels/m³.

Bij het toetsen aan deze normen dient onderzoek door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) te worden uitgevoerd, omdat het risico van de verschillende asbestsoorten wordt meegewogen in de berekening van het aantal vezelequivalenten. De noodzakelijke informatie over de asbestsoort kan alleen middels SEM worden bepaald. Aan de amfibole asbestsoorten wordt een wegingsfactor 10 toegekend.

Aanvullende uitleg analysetechnieken

Scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicro-analyse (SEM-EDX)

SEM/EDX is een methode die onder andere wordt ingezet voor de detectie en identificatie van asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd.

Optische microscopie

Met optische microscopie kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op cellulose filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de aanwezige vezels worden geteld. Met deze techniek worden alle vezels die de afmetingen van schadelijke vezel hebben meegeteld. Het is hierbij niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen asbest en andersoortige vezels.

Schadelijke vezel

Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om vezels die langer zijn dan $CO^5 \mu m$ en dunner dan $CO^3 \mu m$ met een lengte:diameter verhouding groter dan 3:1

Dit rapport is met de grootst mogelijk zorg met inachtneming van alle relevante regelgeving opgesteld. Dit rapport is exclusief bestemd voor de opdrachtgever, derden kunnen daaraan geen rechten ontleen. Het opstellen van het rapport geldt voor ons als een inspanningsverplichting, van welke inspanning wij ons maximaal hebben gekweten. Mochten er onverhoopt fouten in voorkomen, dan kunnen wij ter zake geen meer of andere aansprakelijkheid aanvaarden dan in onze algemene voorwaarden staat vermeld.

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Laboratorium B.V.

SGS Search Laboratorium B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder nrs. L238 en I137. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven

Rapportnummer
VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage
23-01-2018

Dossiernummer
laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer
laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer
directievoerder

Opsteller
MMA

Pagina
13 van 14



Algemene disclaimer

Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

Rapportnummer

VBU-MMA-INS-
18-00002068-SL

Datum rapportage

23-01-2018

Dossiernummer

laboratorium
DOS-18-00001620-SL

Projectnummer

laboratorium
PSL-18-00000136-SL

Projectnummer

directievoerder

Opsteller

MMA

Pagina

14 van 14