



Rapportage Asbestinventarisatie conform het Certificatieschema voor het Procefcertificaat Asbestinventarisatie

Projectnummer: 202101120-8 versie 2



Een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale aan de
Hollandiaweg 11 te Nijmegen


Opdrachtgever : Brown & Mason BV
Mr B.M. Teldersstraat 7
6842CT Arnhem

Versie : 2
Datum onderzoek : 28 maart 2022
Datum autorisatie : 5 april 2022
Rapportage geldig tot : 5 april 2025

SCA-code : 07-D070033.01

Paraaf technisch manager:

5.1.2e

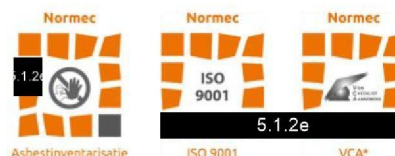



I. TITELBLAD

Projectgegevens

Adres : Hollandiaweg 11
Postcode en plaats : 6541BL Nijmegen
Projectnummer : 202101120-8_V2

Opdrachtgever

Naam : Brown & Mason BV
Adres : Mr B.M. Teldersstraat 7
Postcode en plaats : 6842CT Arnhem
Contactpersoon : .

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : SAM advies BV
Certificaatnummer Ascert : 07-D070033.01
Adres : Postbus 70
Postcode en plaats : 2690 AB te 's-Gravenzande
Telefoonnummer : 0174-620244
Website : www.samprojecten.nl
Email : info@samprojecten.nl

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : 5.1.2e
DIA (SCA-code) : 51E-171220-411765

Technisch verantwoordelijke (DIA)

Naam : 5.1.2e
DIA (SCA-code) : 04E-301020-140618

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale

Doel van het onderzoek

- de sloop

Destructief onderzoek uitgevoerd

- ja, beperkt (achter luiken)

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek

- ☐ Gehele bouwwerk of gehele object
- ☒ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
- ☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek

- ☐ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal
- ☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☒ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk



Inhoudsopgave

1	Samenvatting	4
2	Omschrijving van de opdracht	5
2.1	Aanleiding onderzoek	5
2.1.1	Algemene beperking	5
2.1.2	Beperkingen specifiek geldend voor dit project	6
2.2	Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies	6
3	Methoden	7
4	Resultaten	8
4.1	Bevindingen vooronderzoek	8
4.2	Bevindingen visuele inspectie	8
4.3	Indeling in risicoklassen	15
5	Bijlagen	16
5.1	Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen	17
5.2	Beknopt verslag vooronderzoek	32
5.3	Overige projectfoto's	33
5.4	Integrale opname analysecertificaten	33
5.5	De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling	37
5.6	Procescertificaat asbestinventarisatie	43

1 Samenvatting

In opdracht van Brown & Mason BV is door de medewerkers van SAM advies BV een asbestinventarisatie uitgevoerd in een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Het onderzoek is uitgevoerd op 28 maart 2022 conform de eisen zoals is vastgelegd in het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Het onderzoek heeft uitsluitend betrekking op Zone 4, lot 2 ter plaatse van de voormalige kolencentrale aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. Alle overige delen van de centrale zijn uitgesloten van het onderzoek.

Op de locatie heeft reeds asbestinventarisatie plaatsgevonden door Van Santen Advies (projectnummer 201413.3, d.d. 27 mei 2021). In desbetreffende rapportage wordt melding gemaakt van asbesthoudende koordafdichtingen op de luiken van de ketel (gecodeerd als bron 5).

Op 28 maart 2022 is aanvullende asbestinventarisatie verricht door SAM-advies BV. Tijdens het aanvullende onderzoek zijn de luiken op de ketel aanvullend onderzocht. Analyse wijst uit dat de koordafdichting op diverse locaties geen asbest bevat. Op basis hiervan worden diverse luiken van de ketel als asbestvrij aangemerkt. Het betreft de ronde luiken. Een deel van bron 5 uit de rapportage van Van Santen Advies komt te vervallen.

Echter zijn diverse luiken ter plaatse van de aanhechting op de casing / constructie wel voorzien van asbesthoudend koord. Deze toepassing is in eerdere rapportages niet opgenomen. De toepassing is in dit rapport opgenomen onder bron 5. Ook hier geldt dat de ronde luiken ter plaatse van de aanhechting op de casing / constructie niet is voorzien van koord (zie ook bijlage fotoblad 5.3).

De isolatie in de bovenzijde van de ketel bevat géén keramische wol en is derhalve dus ook uitgesloten van het vormen van cristobaliet.

Dit rapport is uitsluitend geschikt voor de sloop van de ketel in Zone 4, lot 2.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen.

Bron	Omschrijving	Ruimte	Risicoklasse	Afmeting	Aanbeveling
3	Pakking (warmtebrug)	Zone 4, lot 2 ketelhuis	1 binnensanering of 2 binnensanering	9,5 m ¹	Zie bronblad
4	Pakking (thermokoppel)	Zone 4, lot 2 ketelhuis	1 buitensanering	2 stuks	Zie bronblad
5	Koordafdichting	Zone 4, lot 2 ketelhuis	1 binnensanering of 2 binnensanering	66 stuks	Zie bronblad

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke uitsluitend middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.

- ☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object.
- ☐ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2, tabel 2).

2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de sloop van een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolen-centrale aan de Hollandiaweg 11 te Nijmegen. In opdracht van Brown & Mason BV ontvingen wij op 23 maart 2022 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de gegeven opdracht, door SAM advies BV een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. SAM advies BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.



2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

Constructiedeel	Mogelijke toepassingen
Aansluiting frame inspectieluiken op de constructie	Geen vermoeden op de aanwezigheid van asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voorafgaand aan sloop of renovatie van de in de tabel genoemde onderdelen waarvan het vermoeden bestaat dat hier verborgen asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen aanwezig kunnen zijn (zie mogelijke toepassingen).

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de beoogde of aankomende sloop van een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.

In bijlage 5.1 is een locatieoverzicht opgenomen met hierin de aangetroffen asbesthoudende toepassingen.

Afbakening van de te saneren ruimten of het te saneren gebied dient te geschieden conform de werkplanellementen zoals vermeld in SMA-rt en conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestverwijdering.

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. SAM advies BV is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec Certification. SAM advies BV en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

De asbestinventarisatie is op 28 maart 2022 uitgevoerd door 5.1.2e (51E-171220-411765). De rapportage is intern geautoriseerd op 5 april 2022 door 5.1.2e (04E-301020-140618).

Tabel 3: rapport revisie tabel

Versie	Omschrijving	Datum
V1	Asbestinventarisatie conform Certificatieschema	1 april 2022
V2	Asbestinventarisatie conform Certificatieschema: Correctie plattegronden	5 april 2022

3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een project specifiek werkplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van SAM advies BV, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal een deel van Zone 4, lot 2 van de voormalige kolencentrale inventariseren op asbestverdachte materialen op de locatie. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamenpunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en bronmaatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monsternamen wordt de locatie van monsternamen gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters van de code LM.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen worden aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat deze een direct risico opleveren voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie kan een advies tot een NEN 2991 onderzoek (risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) worden gegeven.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste certificaat testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophylit en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monsternamen, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

4 Resultaten

4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.2 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object

Mogelijke toepassing	Aangetroffen tijdens onderzoek	Bron
Asbesthoudend koord inspectieluiken	Ja, aangetroffen	Bron 5

4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.1). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende bronnen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.1. Alle asbesthoudende bronnen worden met rood gemarkeerd, asbestverdachte bronnen worden met oranje gemarkeerd en asbestvrije bronnen worden met blauw gemarkeerd.



Bron 1: Koordafdichting (ronde luikjes)

Locatie	Zone 4, lot 2 ketelhuis
Verdieping	Meerdere levels

Monstercode	MM01
Certificaatnummer	22.005657/0
Soort materiaal	Koord
Asbesthoudend	Nee
Asbestsoort	N.v.t.
Percentage	N.v.t.
Hechtgebondenheid	N.v.t.
Beschadiging	N.v.t.
Graad van verwerking	N.v.t.

Hoeveelheid	N.v.t.
Bevestiging	N.v.t.
Bereikbaarheid	N.v.t.
Risicoklasse	N.v.t.



Opmerkingen	De bron betreft een asbestvrije koordafdichting tussen de aansluiting van diverse inspectieluiken en de deur van de inspectieluiken. Het betreft de ronde luiken. De asbestvrije koordafdichtingen zijn op levels 27, 32, 35, 38, 52, 55, 61, 65 en 85 meter aangetroffen. Tussen de aansluiting van de rondew luiken op de casing is geen koord aanwezig (zie fotoblad bijlage 5.3).
Aanbevelingen	N.v.t.



Bron 2: Koordafdichting

Locatie	Zone 4, lot 2 ketelhuis
Verdieping	75 meter level

Monstercode	MM02
Certificaatnummer	22.005657/0
Soort materiaal	Koord
Asbesthoudend	Nee
Asbestsoort	N.v.t.
Percentage	N.v.t.
Hechtgebondenheid	N.v.t.
Beschadiging	N.v.t.
Graad van verwerking	N.v.t.

Hoeveelheid	N.v.t.
Bevestiging	N.v.t.
Bereikbaarheid	N.v.t.
Risicoklasse	N.v.t.



Opmerkingen	De bron betreft asbestvrije koordafdichting ter plaatse van de deuren/sparingen van de gasdozen op het 75 meter level van het ketelhuis. Het betreft vier locaties.
Aanbevelingen	N.v.t.

Bron 3: Pakking (warmtebrug)

Locatie	Zone 4, lot 2 ketelhuis
Verdieping	68 en 75 meter level

Monstercode	MM03
Certificaatnummer	22.005657/0
Soort materiaal	Karton
Asbesthoudend	Ja
Asbestsoort	Chrysotiel
Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Licht beschadigd
Graad van verwerking	Niet verweerd

Hoeveelheid	9,5 m ¹
Bevestiging	Geklemd
Bereikbaarheid	Goed
Risicoklasse	1 binnensanering of 2 binnensanering



Opmerkingen	De bron betreft een asbesthoudende pakking (afstandhouder warmtebrug) op de behuizing van de gasdozen op het 68 en 75 meter level van het ketelhuis (zie fotoblad 5.3). Indien de behuizing of een deel hiervan, inclusief pakking, in geheel verwijderd kan worden middels omsluiten van het materiaal, zonder de asbesthoudende toepassing te bewerken of beschadigen gelden de restricties behorend bij risicoklasse 1 binnensanering. Voor overige verwijdermethoden gelden de restricties behorend bij risicoklasse 2.
Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop. De toepassing is slechts op een enkele locatie aangetroffen. Echter wordt geadviseerd tijdens de sloop bedachtzaam te zijn op de aanwezigheid van het materiaal en de toepassing bij aantreffen eventueel aanvullend te laten inventariseren.




Bron 4: Pakking (thermokoppel)

Locatie	Zone 4, lot 2 ketelhuis
Verdieping	Meerdere levels

Monstercode	M1 (Van Santen)
Certificaatnummer	A00012420.1
Soort materiaal	Karton
Asbesthoudend	Ja
Asbestsoort	Chrysotiel
Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Niet beschadigd
Graad van verwerking	Niet verweerd

Hoeveelheid	2 stuks
Bevestiging	Geklemd
Bereikbaarheid	Matig
Risicoklasse	1 buitensanering

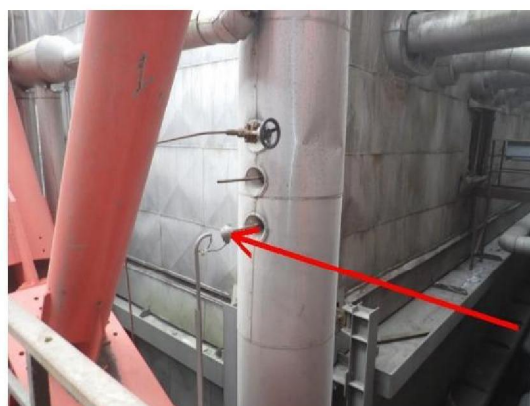

Opmerkingen	De bron betreft asbesthoudend pakkingsmateriaal in de thermokoppels op twee locaties in het ketelhuis. Het betreft de twee thermokoppels ter plaatse van het 75 en 85 meter level. Het asbesthoudende materiaal is geheel omsloten in de koppels.
Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.



Bron 5: Koordafdichting

Locatie	Zone 4, lot 2 ketelhuis
Verdieping	Meerdere levels

Monstercode	M2 (5.1.2e)
Certificaatnummer	A00012420.1
Soort materiaal	Koord
Asbesthoudend	Ja
Asbestsoort	Chrysotiel
Percentage	30-60%
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Beschadiging	Licht beschadigd
Graad van verwerking	Niet verweerd

Hoeveelheid	66 stuks
Bevestiging	Geklemd
Bereikbaarheid	Goed
Risicoklasse	1 binnensanering of 2 binnensanering



Opmerkingen	De bron betreft een asbesthoudende koordafdichting (textielband) tussen de aanhechting van diverse luiken op de casing / constructie (zie fotoblad bijlage 5.3). Een aantal van deze luiken zijn eveneens voorzien van asbesthoudend koord tussen de aansluiting van het luikje. Dit betreft de luiken voorzien van asbestwaarschuingssticker en de luiken achter de aluminium casing. Tevens zijn een aantal luiken voorzien van asbestvrij koord op de luikjes. Inspectie van de aanhechting van deze luiken op de casing / constructie is niet mogelijk in verband met de aanwezigheid van rockwool en aluminium beplating. Deze luiken en de luiken vermeld in de rapportage van Van Santen advies worden vooralsnog als asbesthoudend aangemerkt waarbij we er van uit gaan dat de aanhechting is voorzien van asbesthoudend koord (textielband). In totaal zijn 66 luiken als asbesthoudend aangemerkt. De koordafdichtingen zijn aangetroffen op het 27, 32, 35, 38, 43, 52, 55 en 65 meter level. Indien de geheel omsloten koorden (63 stuks) in geheel verwijderd worden, zonder de asbesthoudende koorden te bewerken of te beschadigen gelden de restricties behorend bij risicoklasse 1. Voor de niet omsloten koorden (3 stuks) gelden de restricties behorend bij risicoklasse 1. Voorwaarde is dat de asbesthoudende toepassing geheel wordt omsloten, zonder het asbesthoudende materiaal te beroeren. De toepassing wordt gecontroleerd verwijderd, zonder bewerking, beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
-------------	---



	Indien niet aanbovengenoemde voorwaarden wordt voldaan gelden de restricties behorend bij risicoklasse 2 binnensanering.
Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan sloop.

4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylit).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 5: risicoklasse

Type asbest	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 vezels/m ³	-
Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	-	≥ 2.000 vezels/m ³
Chrysotiel + Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m ³)	≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m ³)
Vrijgave conform NEN2990	Visuele inspectie	Visuele inspectie + luchtmeting (2 uren meting) <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>	Visuele inspectie + kleefmonsternamen (SEM) luchtmeting (4 uren meting SEM)* <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uren meting en visuele vrijgave en er wordt getoetst aan 10.000 v/m³. Op de SMART SMA-rt uitdraai blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in dit geval contact op te nemen met SAM advies BV.


De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.5.

5 Bijlagen

Op de navolgende pagina's zijn de voor dit onderzoek uitgevoerde relevante bijlagen toegevoegd. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'n.v.t.' vermeld.




5.1 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

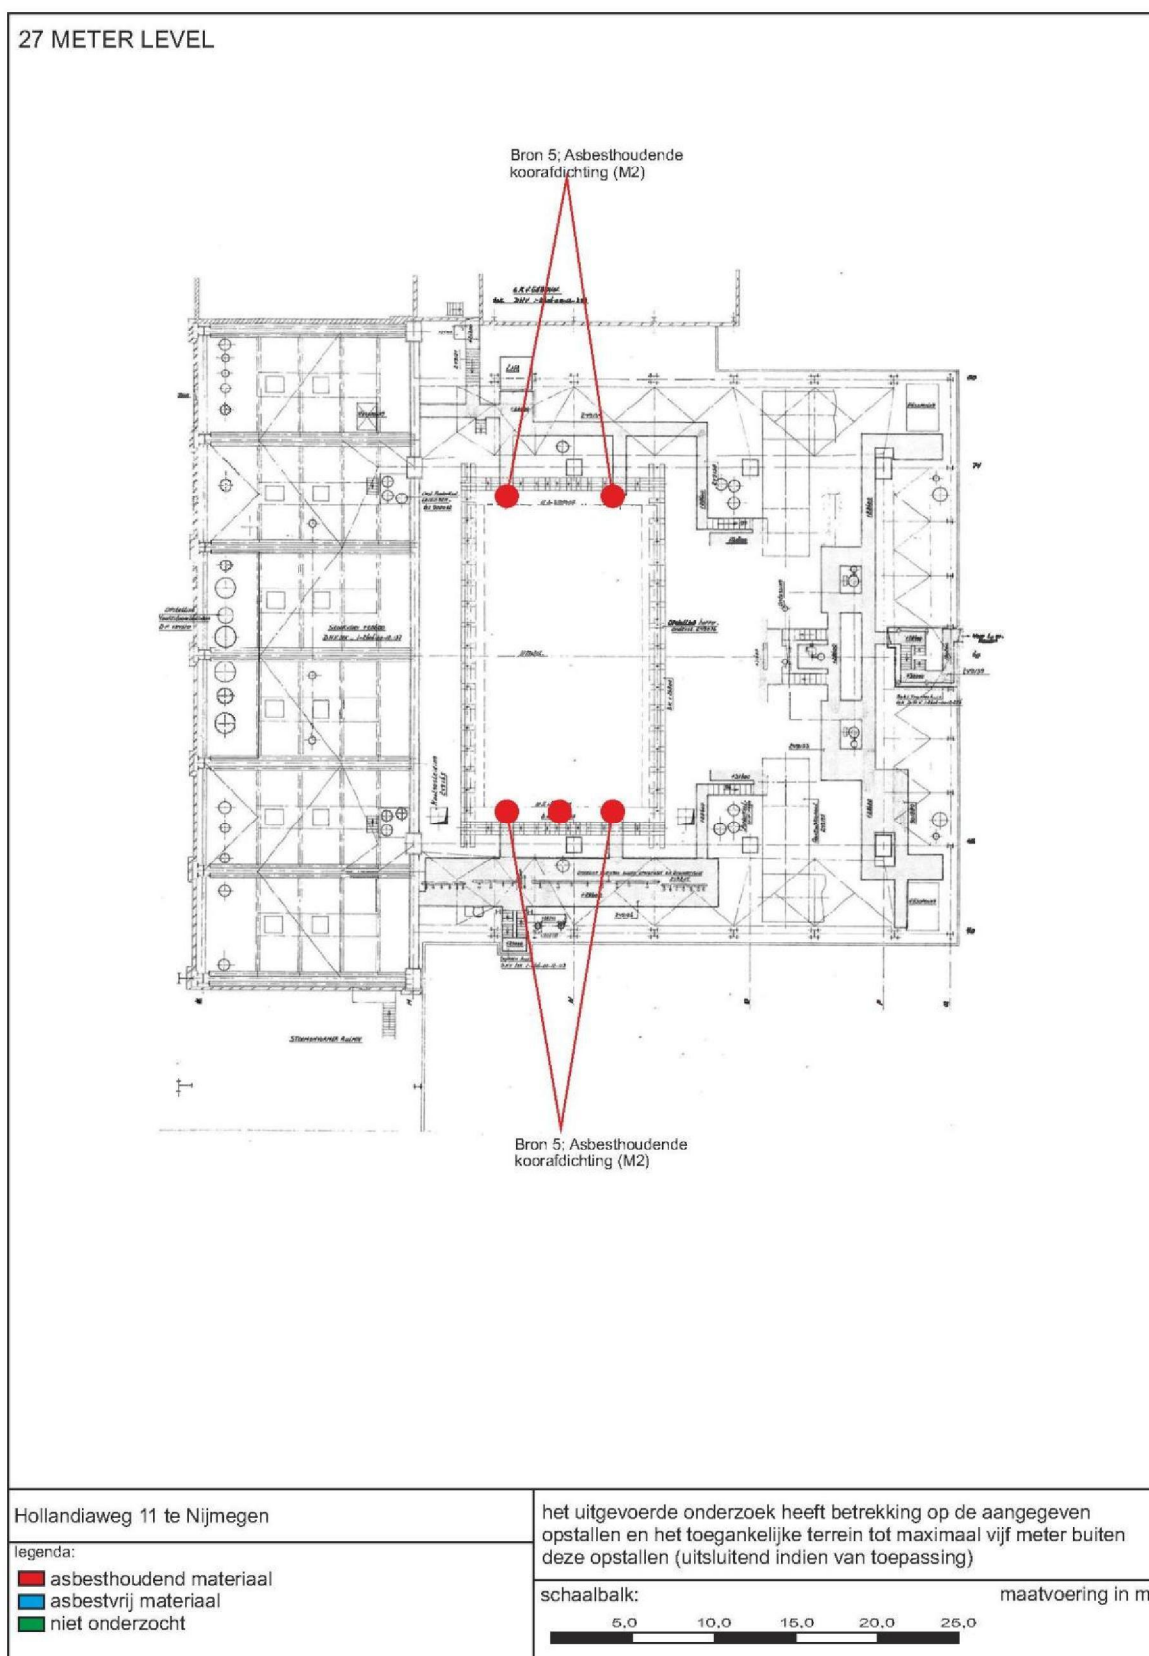



32 METER LEVEL

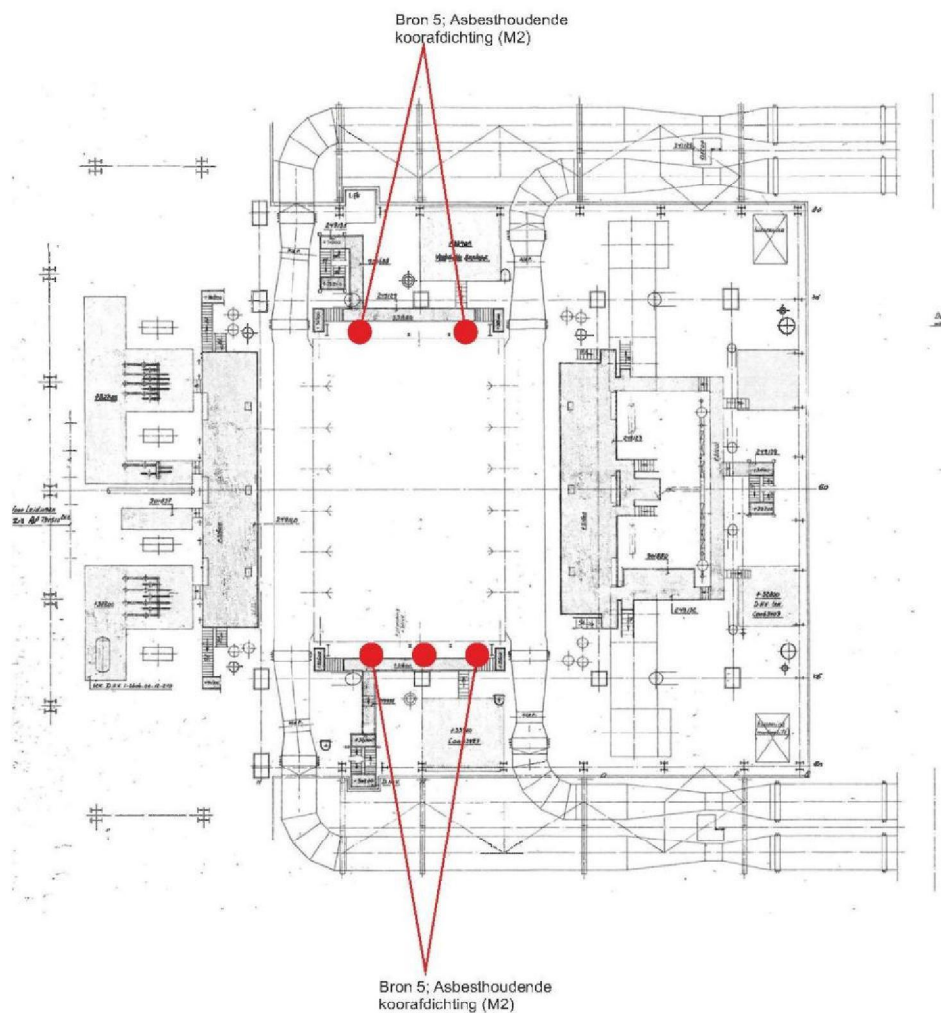

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)


schaalbalk:

maatvoering in m¹





35 METER LEVEL

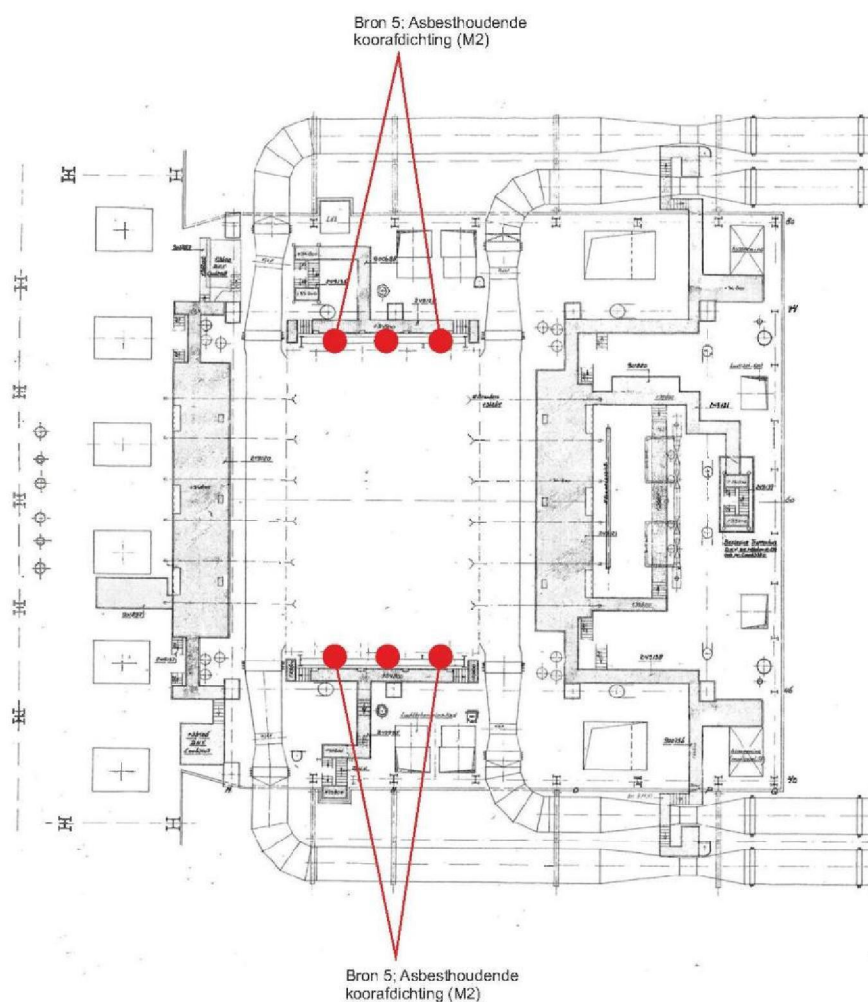

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:


- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹

38 METER LEVEL

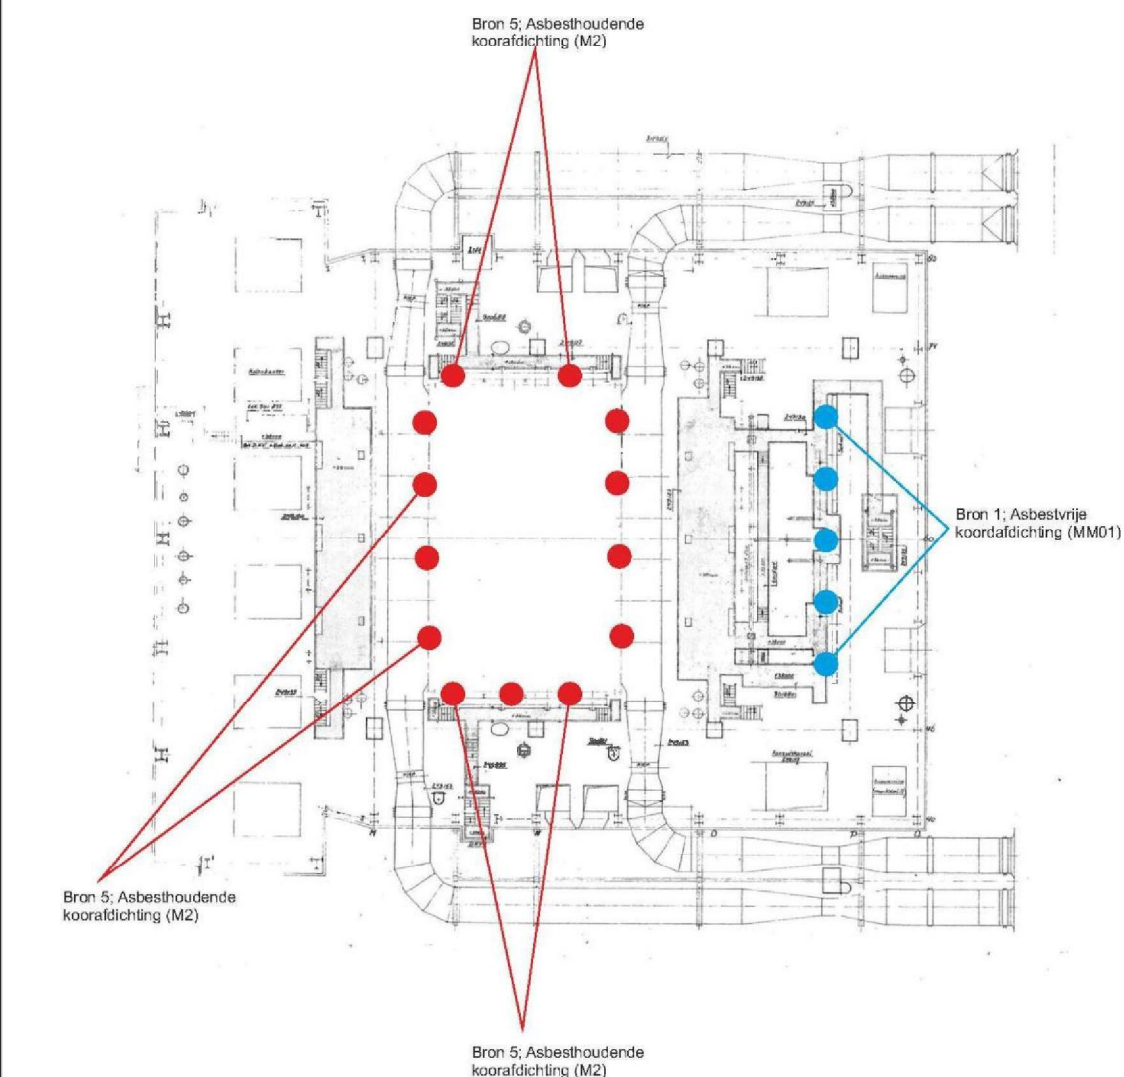

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:


- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹

43 METER LEVEL

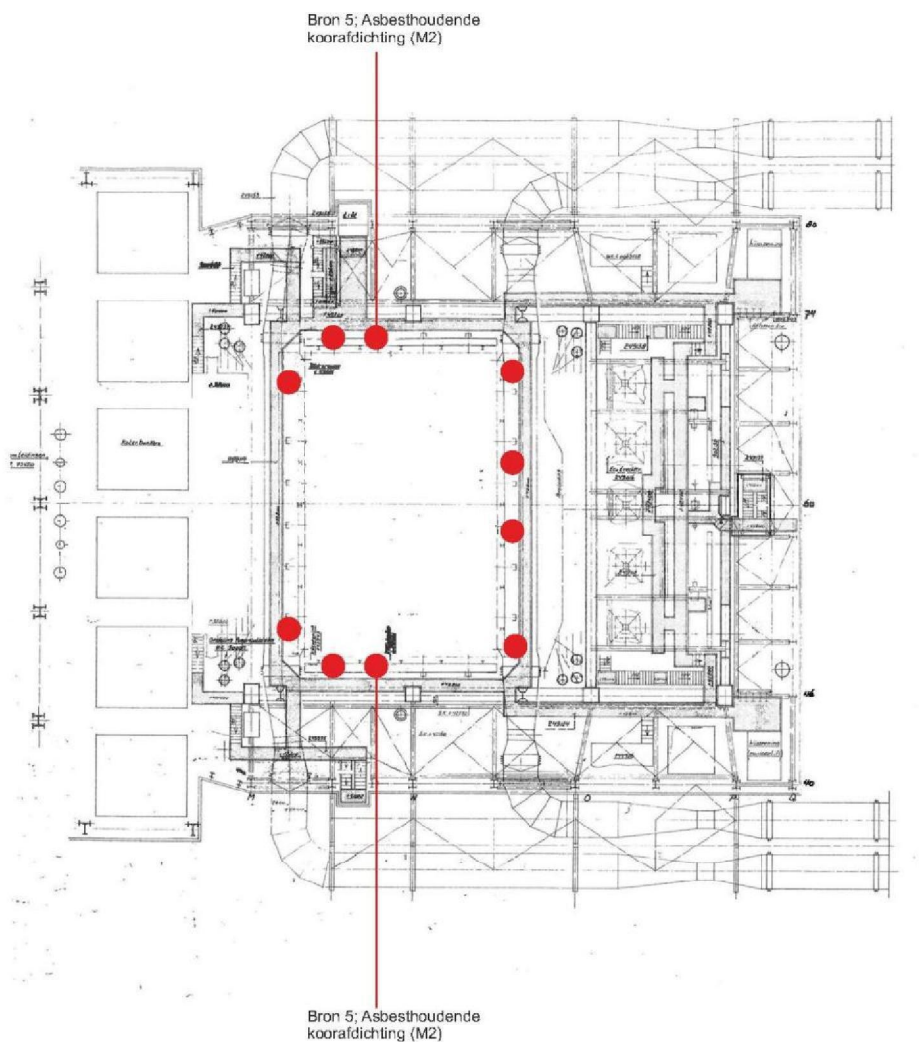

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



45 METER LEVEL

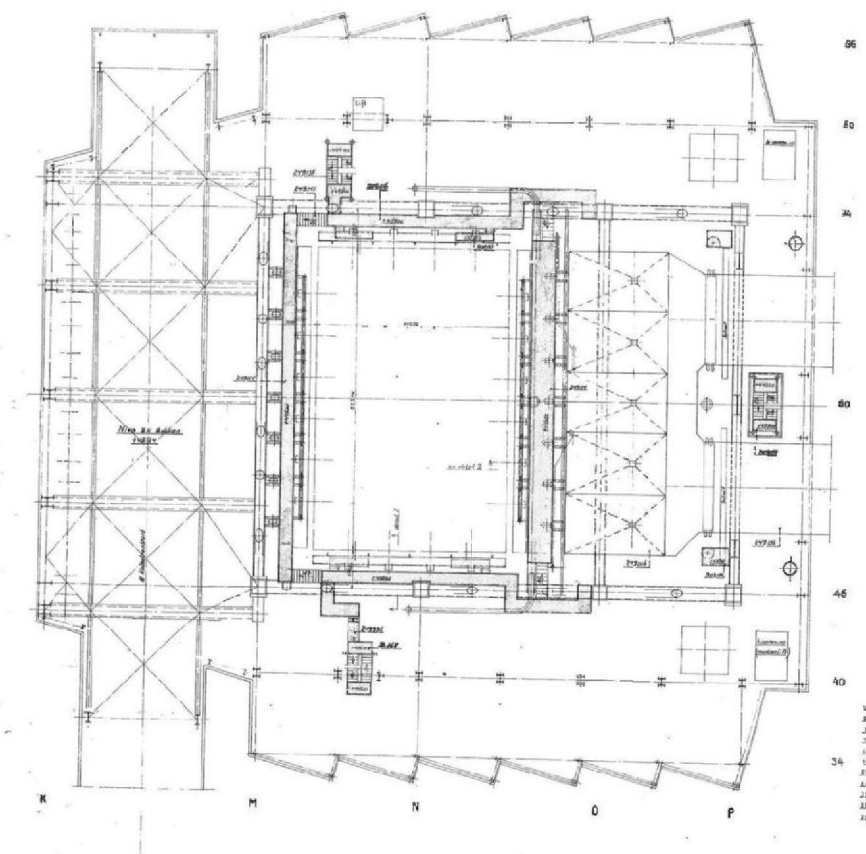

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:


- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹

52 METER LEVEL

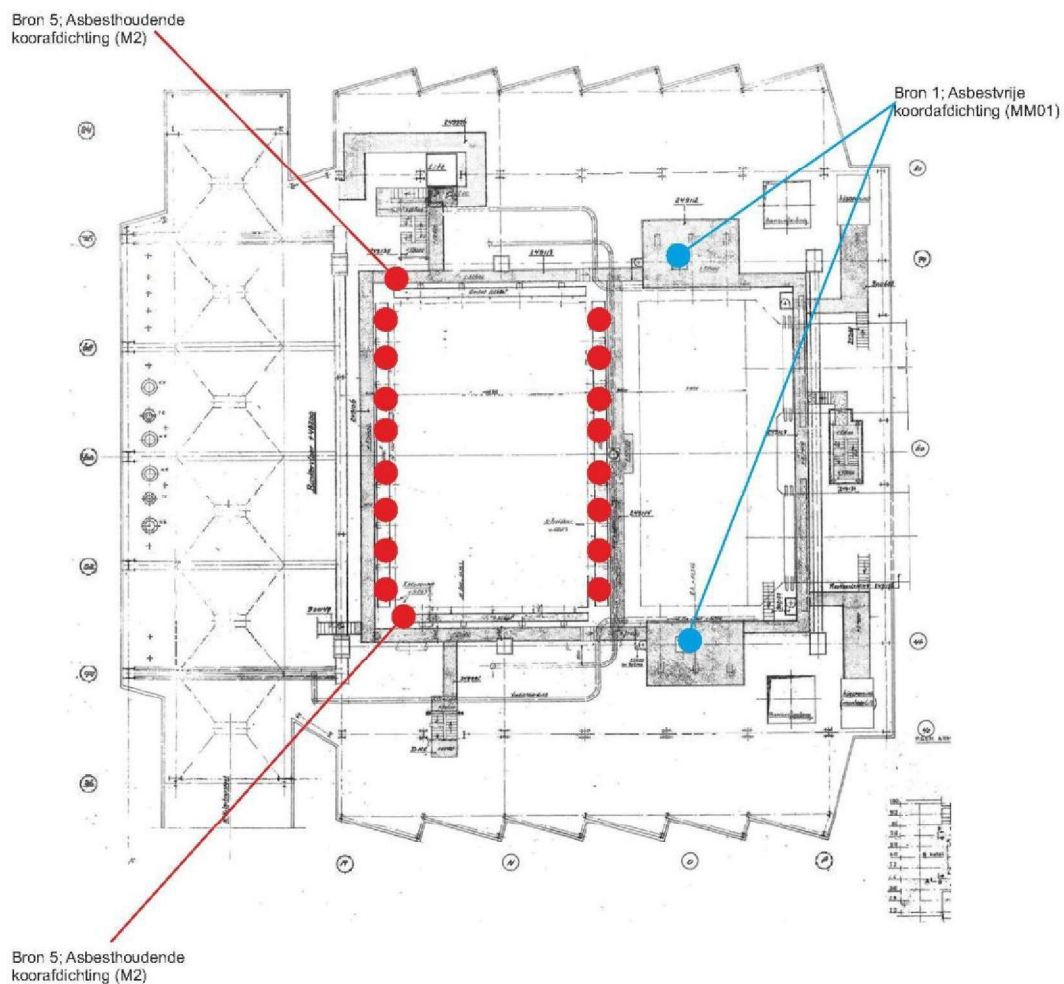

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:


- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹

55 METER LEVEL

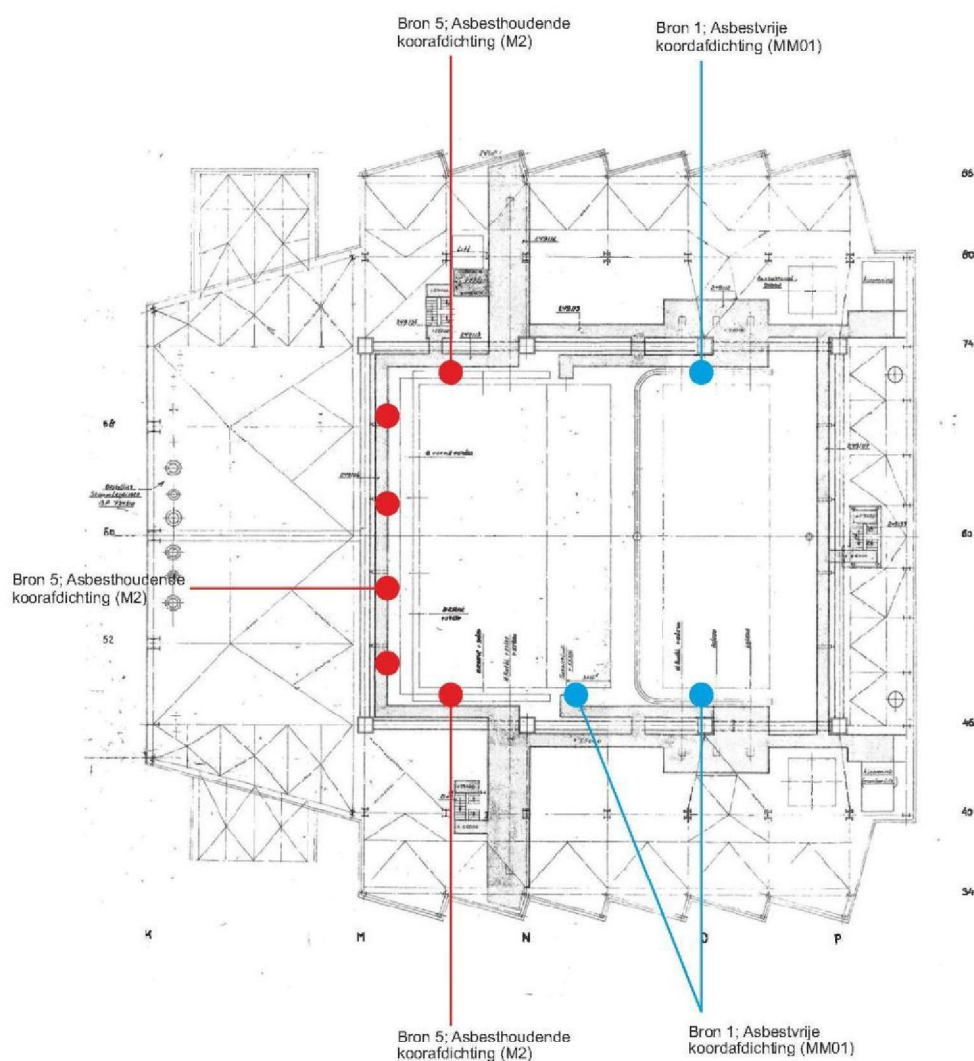

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)


schaalbalk:

maatvoering in m¹

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0



58 METER LEVEL

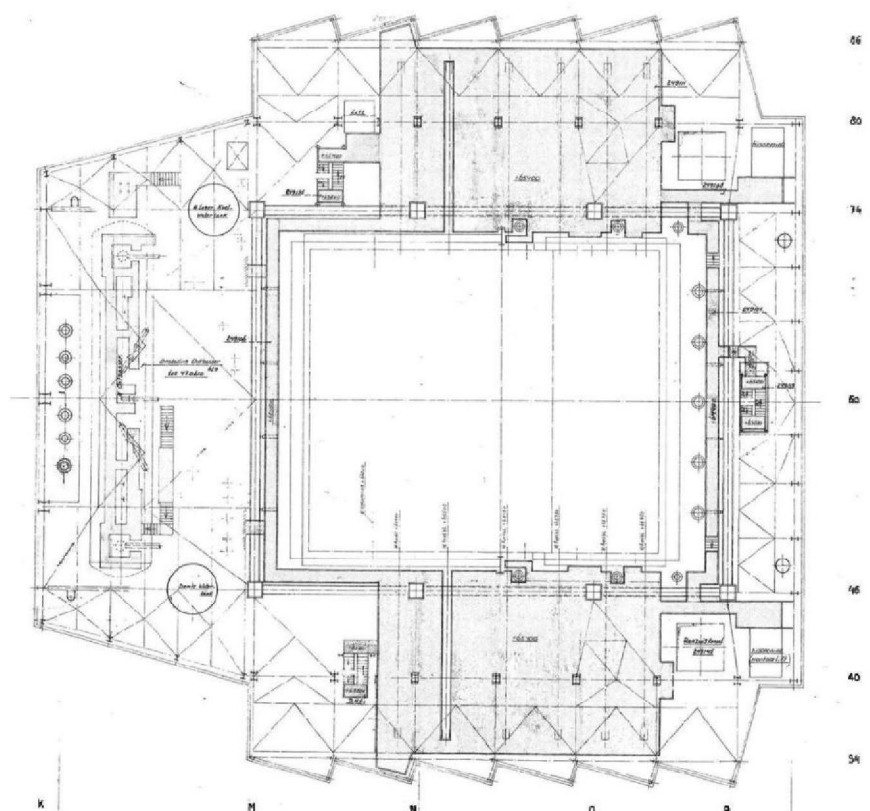

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



61 METER LEVEL

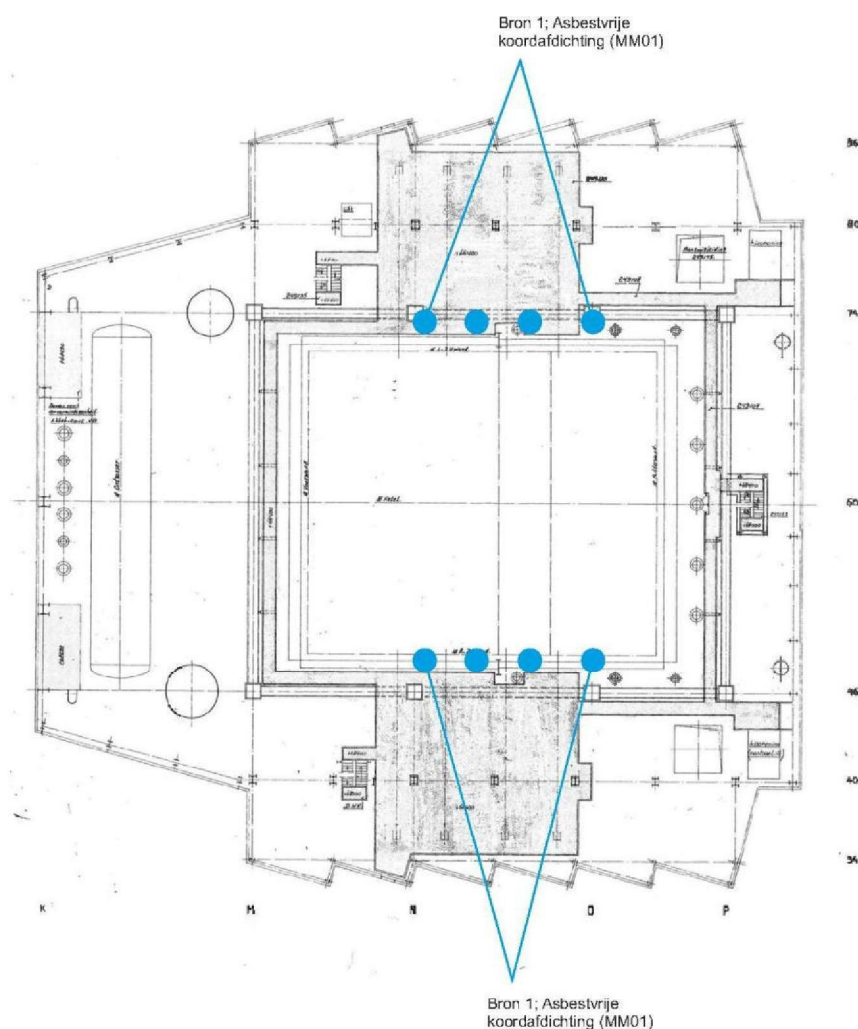

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)


schaalbalk:

maatvoering in m¹

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0



65 METER LEVEL

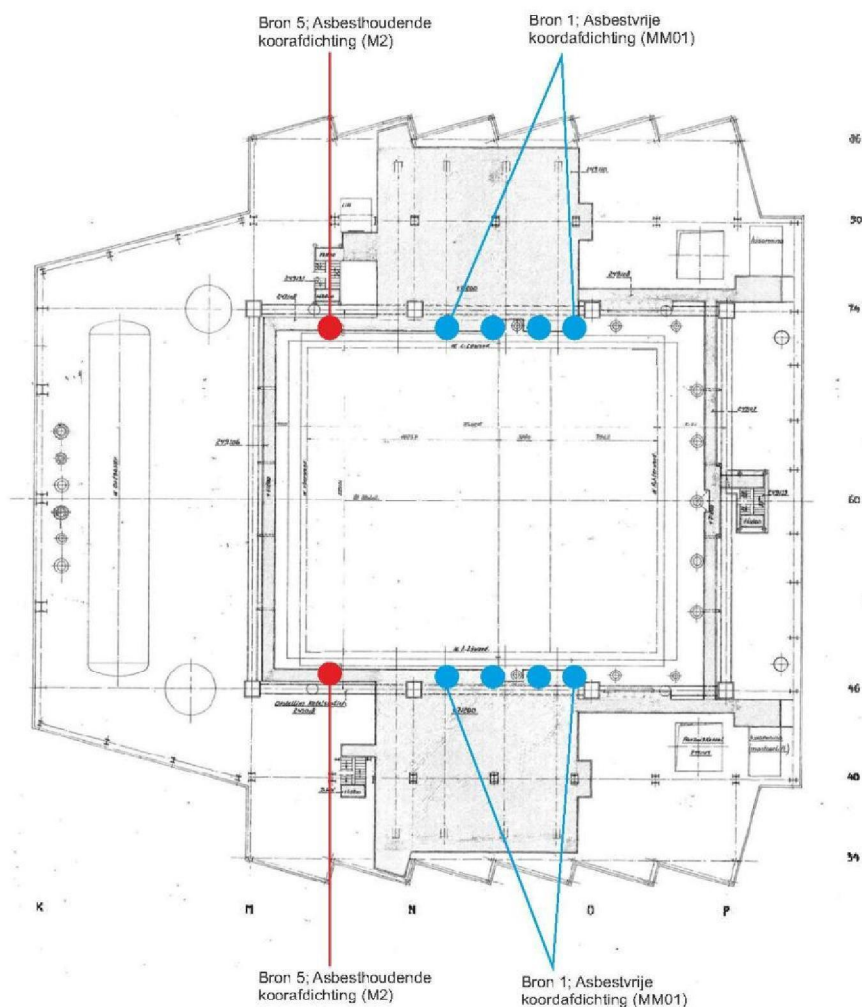

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



68 METER LEVEL

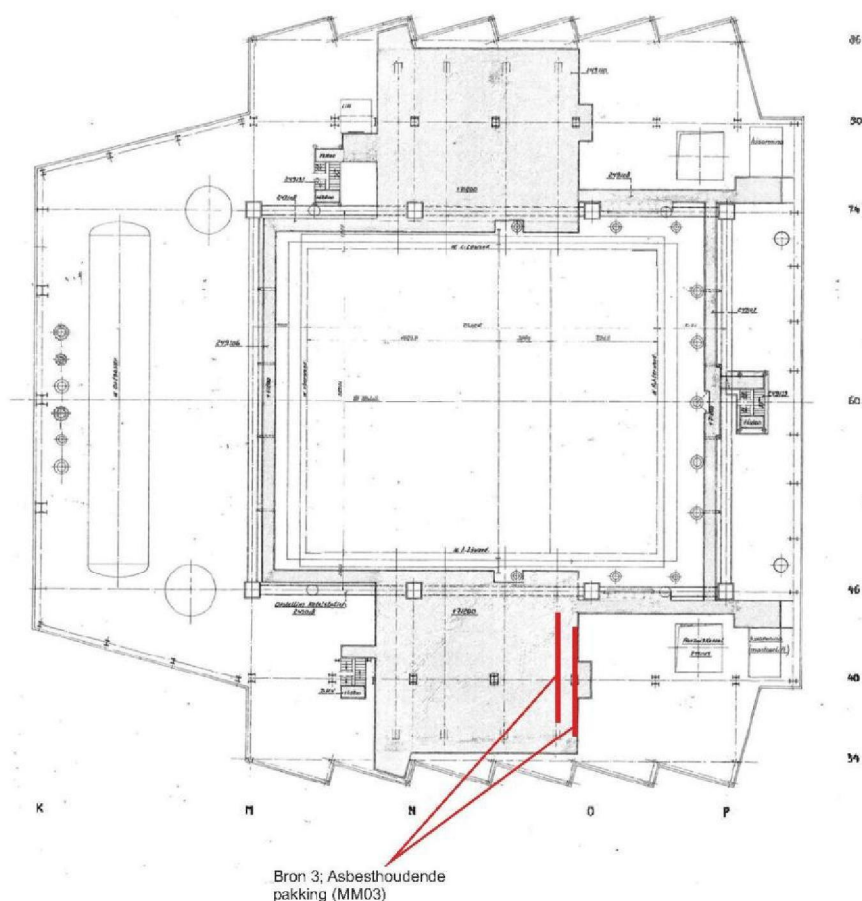

Bron 3; Asbesthoudende
pakking (MM03)

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



75 METER LEVEL

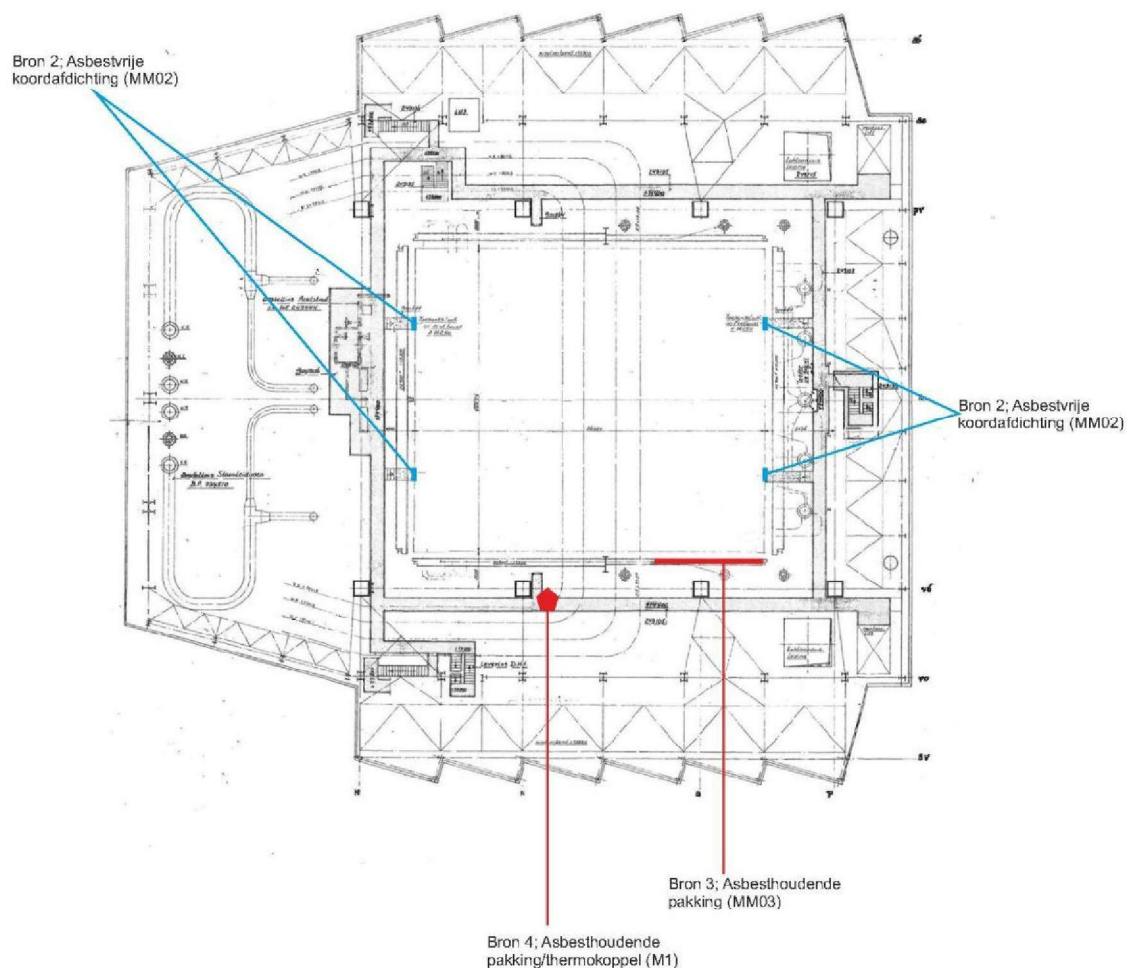

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstellen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstellen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



78 METER LEVEL

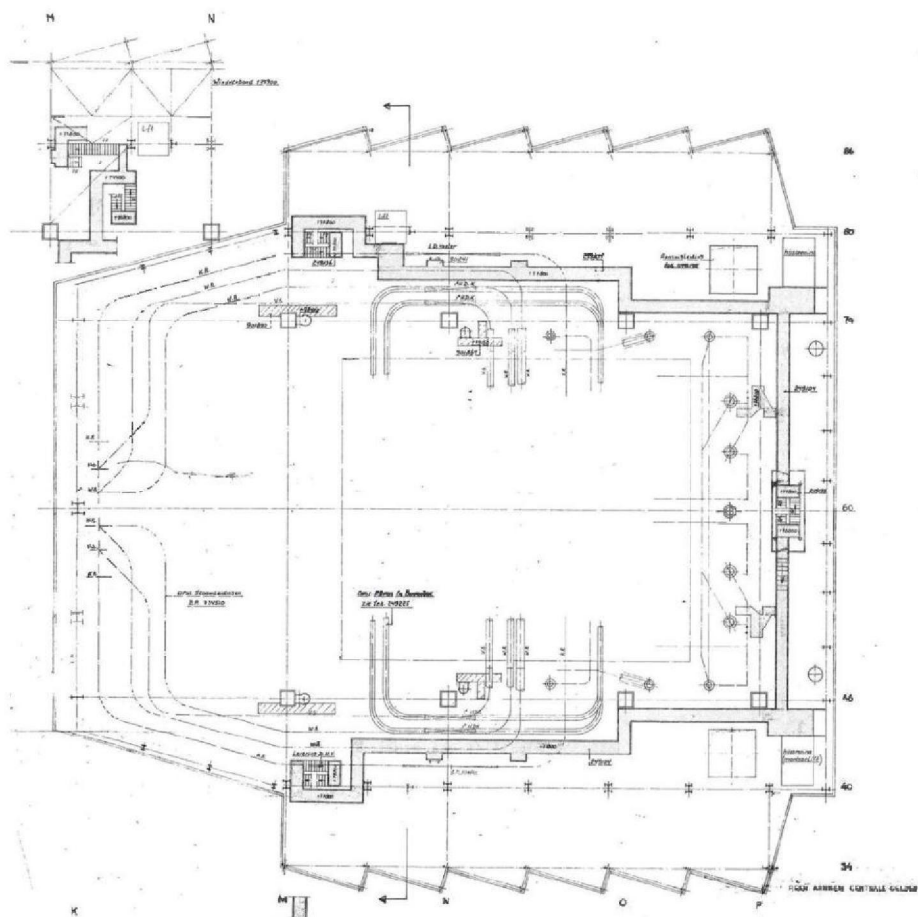

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht


het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstallen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstallen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



85 METER LEVEL

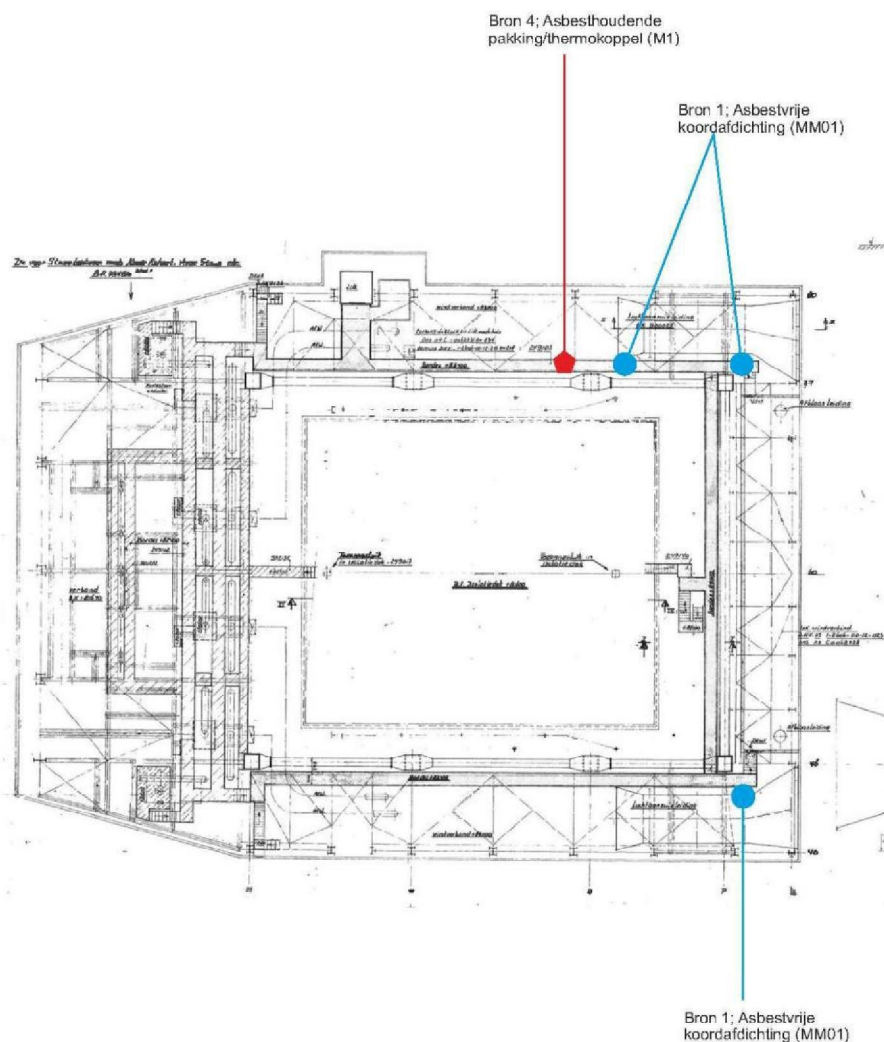

Hollandiaweg 11 te Nijmegen

legenda:

- asbesthoudend materiaal
- asbestvrij materiaal
- niet onderzocht

het uitgevoerde onderzoek heeft betrekking op de aangegeven opstellen en het toegankelijke terrein tot maximaal vijf meter buiten deze opstellen (uitsluitend indien van toepassing)

schaalbalk:

maatvoering in m¹



5.2 Beknopt verslag vooronderzoek

Geleverde inspanning met betrekking tot het vooronderzoek	
Heeft de opdrachtgever het intakeformulier voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk ingevuld en geretourneerd *	Per mail
Zijn er tekeningen beschikbaar	Ja, uit eerdere rapportage (Van Santen Advies)
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	Diverse asbesthoudende pakkingen en asbesthoudende koorden
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd	1982
Interview	
Gesproken met	Opdrachtgever
Bevindingen	Asbesthoudend koord en recent keramisch koord inspectieluiken
Overige verkregen informatie, verkregen door o.a. intakeformulier	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	Ja, Van Santen Advies 201413.3 en Prins Milieu Consultancy 17006-1
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	Asbesthoudende koorden inspectieluiken, asbesthoudende pakkingen
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd	Ja, diverse materialen tijdens eerdere renovaties (o.a. 1987), o.a. koord vervangen door keramisch koord
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	Ja, diverse (i.o.v. Engie). Diverse koorden zijn reeds vervangen
Overige geraadpleegde bronnen *	BAG-viewer, internet, DRONE beelden SAM-advies BV

5.3 Overige projectfoto's



lasnaad ronde luiken



lasnaad ronde luiken



geen koordafdichting aanhechting luik op casing /
constructie ronde luiken



geen koordafdichting aanhechting luik op casing /
constructie ronde luiken



pakking warmtebrug level 68 meter



pakking warmtebrug level 68 meter



koordafdichting aanhechting luik op casing / constructie



koordafdichting aanhechting luik op casing / constructie



5.4 Integrale opname analysecertificaten





Analyserapport

Rapportnummer: A00012420.1

Ons projectnummer: A112505

Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monsternummer	Omschrijving opdrachtgever	Materiaaltype	Soort asbest	Massa (%)	Binding
A112505-001	M1 thermokoppel	Pakking	Chrysotiel	30-60%	Niet hechtgebonden
A112505-002	M2 koord luik	Koord	Chrysotiel	30-60%	Niet hechtgebonden

Kiwa Inspection & Testing | BTW NL813668634B01 | KVK 24370016 | IBAN NL36RABO0153273763 | BIC RABONL2U

Rapport PLM, Versie A2.0, 23 november 2017

pagina 2 van 2



Koperstraat 2 Postbus 670
 2718 RE Zoetermeer 2700 AR Zoetermeer
 Tel: 079 - 3600 600 | info@detectbv.nl | www.detectbv.nl

Analyserapport asbestidentificatie materiaalmonster

Conform NEN 5896 m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscoop

Opdrachtgever : SAM Advies B.V.
 Postbus 70
 2690 AB 's Gravenzande Nederland
 Referentie opdrachtgever* : 202101120-8
 Monster(s) aangeleverd? : Door opdrachtgever aangeleverd
 Monsterneming door* : 5.1.2e
 Locatie monsterneming* :
 Adres monsterneming* : Hollandiaweg 11 Nijmegen
 Datum monsterneming* : 28-Mar-2022
 Totaal aantal monsters : 3
 Onze referentie : 22.005657/0
 Datum ontvangst : 28-Mar-2022
 Datum analyse : 29-Mar-2022
 Aantal pagina's : 1

Analyseresultaten

M	ID*	Referentie / monsteromschrijving*	Soort materiaal	Soort asbest % (m/m)	HB?
1	MM01	-- Koordafdeling	Koord	n.a.	n.v.t.
2	MM02	-- Koordafdeling	Koord	n.a.	n.v.t.
3	MM03	-- Pakking	Pakking	30-60 Chrysotiel	nee

Toelichting

Gewichtspersentages ingedeeld conform cat. NEN 5896 (<0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60).

n.a.	Asbest niet aantoonbaar (<0,1% (m/m))	% (m/m)	Gewichtspersentage	M	Monsternummer Detect
n.v.t.	Niet van toepassing	HB	Hechtgebonden	ID	Monsternummer opdrachtgever
*	Door opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij de monsterneming door Défect Milieu Services B.V. is uitgevoerd.	+	Asbest aangetoond (indicatief)		

Opmerkingen

Datum : 29-Mar-2022
 Laborant : Lanky Cordero
 Autorisatie : Lanky Cordero

De analyse is in het laboratorium van Défect Milieu Services B.V. uitgevoerd conform NEN 5896 (laatste versie), m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. De door Défect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Testen L 548 (website www.rva.nl). Het analyseresultaat heeft alleen betrekking op het onderzochte monster. Défect Milieu Services B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de herkomst en representativiteit van aangeleverde monsters, tenzij de monsterneming door Défect Milieu Services B.V. is uitgevoerd. Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.



5.5 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121519)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuadvies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport (07-D070033.01-202101120-8).



Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	3 (RK1)
Bronnaam	Afstandhouders met pakkingsmateriaal

Feiten

Productspecificatie	Packing
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	9,5 m ³
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	22.005657/0

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeven
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelmissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2121519)

**SMART Risicoclassificatie**

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121522)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuvdies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070033.01-202101120-8].

Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	3 (RK2)
Bronnaam	Afstandhouders met pakkingsmateriaal

Feiten

Productspecificatie	Packing
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	9,5 m ³
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0,1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	22.005657/0

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen**Containment RK2**

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2121522)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121523)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuadvies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070033.01-202101120-8].

Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	4 (RK1)
Bronnaam	Pakking thermokoppel

Feiten

Productspecificatie	Pakking
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00012420.1

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2121523)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121525)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuadvies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070033.01-202101120-8].

Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	5 (RK1; geheel omsloten)
Bronnaam	Koordafdichtingen

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	66 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00012420.1

Situatie

Bevestiging	Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Niet
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2121525)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121526)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuadvies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070033.01-202101120-8].

Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	5 (RK1; te omsluiten)
Bronnaam	Koordafdichtingen

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	66 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00012420.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja
Vraag:	Het omsluiten van het asbesthoudend materiaal leidt niet tot emissie van asbestvezels.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal wordt geheel omsloten zonder het asbesthoudend materiaal te beroeven
-----------	--

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(2121526)



SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 01 april 2022 om 10h25 (2121528)

SAM Sloop-, Asbest en Milieuadvies B.V.

SCA-code: 07-D070033.01



Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070033.01-202101120-8].

Identificatie

Adres	Hollandiaweg 11, Nijmegen
Projectcode	202101120-8
Projectnaam	Hollandiaweg 11
Broncode	5 (RK2)
Bronnaam	Koordafdichtingen

Feiten

Productspecificatie	Asbestkoord
Hechtgebondenheid	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	66 stuks
Percentage Chrysotiel	30 - 60 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	A00012420.1

Situatie

Bevestiging	Geklemd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Verwijdering

Handeling	Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)
-----------	--

Risicoclassificatie

Risikoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.4 12112021 (ingangsdatum 12-11-2021)

Werkplanelementen

Containment RK2 - ex RK3 (containment)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform het certificatieschema.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemisatie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Deze asbesttoepassing/handeling was voorheen ingedeeld in risikoklasse 3 (vezelconcentratie cf. SMART groter dan 1.000.000 vezels/m3).

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(2121528)



5.6 Procecertificaat asbestinventarisatie



Normec Certification B.V.
 Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
 T 0345 585 000, info-cert@normecgroup.com
 www.normec.nl



Procecertificaat Asbestinventarisatie 07-D070033

SAM Sloop-, asbest & milieuadvies B.V.

Adres:	Franklinstraat 2E 2691 HB 'S-GRAVENZANDE	Datum uitgifte:	05-10-2021
Telefoonnr:	+31 174 62-0244	Geldig tot:	13-10-2022
E-mail:	info@samprojecten.nl	Gecertificeerd sinds:	13-10-2010
Contactpersoon:	5.1.2e	KvK-nummer:	56802811

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procecertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema.
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificateregister op www.ascert.nl.



5.1.2e

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070033
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070033.01

Dit procescertificaat bestaat uit één bladzijde.

Nadruk verboden

Blad 1 van 1