

Rapportage “Eindbeoordeling na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990+C1:2020 (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever	: Brown and Mason B.V. Mr. Teldersstraat 7 6842 CT Arnhem	Ref. klant	: MSA012
Onze referentie	: 22.014043/0	Inspecteur	: 5.1.2e
Datum onderzoek	: 28-7-2022	Starttijd	: 08:00
Locatie	: Terein centrale Nijmegen.	Eindtijd	: 09:30
Adres	: Hollandiaweg 11		
Plaats	: Nijmegen		

Projectgegevens					
Asbestverwijderingsbedrijf	Brown and Mason	Werkplan	MSA012		
Asbestinventarisatiebedrijf	Van Santen Advies	Rapport	201413.3		
Risicoklasse (SMA-rt)	2	Aard asbestverwijdering	Afgeschermd gebied		
Aantal kleefmonsters	0	ID kleefmonsters	Zie bijlage analyserapport		
Omvang inspectiegebied, in m ²	375	Hoogte inspectiegebied, in m	n.v.t.	Inhoud >1.500 m ³ ?	n.v.t.
RV omgeving, in %rhd	n.v.t.	RV inspectiegebied, in %rhd	n.v.t.	Verschil >10%	n.v.t.
Omschrijving inspectiegebied	Het betreft de gasflesopslag				

Verwijderde asbestbronnen					
Bron	Materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
13	Plaatmateriaal	15 m ²	Chrysotiel 15-30	Geschoefd	ja

Conclusie visuele inspectie	
Visueel akkoord?	JA conform de criteria gesteld in hoofdstuk 8 van NEN 2990+C1:2020.
Toelichting Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen.	

Eindconclusie	
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie wordt geconcludeerd dat het inspectiegebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de criteria voor eindbeoordeling gesteld in NEN 2990+C1:2020.	
Toelichting Zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een eindbeoordeling na een calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 8.4 van NEN 2990+C1:2020 kan sprake zijn van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied vanwege een gefaseerde sanering. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindbeoordeling plaats te vinden. Détect Milieu Services BV is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.	

Opmerkingen / beperkingen	
Betreft het verwijderen van plaatmateriaal aan de bovenzijde van de gasflesopslag. Tegen het werkgebied staat de deco-unit opgesteld. Voorafgaand aan de sanering is het maaiveld afgedekt met folie, dit is reeds voor de vrijgave verwijderd. De beplating is middels een hoogwerker conform werkplan gesaneerd en vervolgens dubbelverpakt afgevoerd. De inspectie heeft tevens met de hoogwerker plaats gevonden. De hoogwerker bak is visueel meegenomen in de inspectie en in orde bevonden. Het was niet mogelijk het lint tot overal ca 5 meter van de bron te hangen. Er is wel zoveel mogelijk tot deze grens geïnspecteerd. Tijdens de visuele inspectie in het inspectiegebied en de vuile ruimte van de deco-unit zijn geen asbestverdachte restanten en vezelstructuren waargenomen.	

Autorisatie / verklaring conformiteit	
Datum en tijd	28-7-2022 09:23
Autorisatie	5.1.2e
Conformiteit	5.1.2e

Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services BV uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I268 (zie website www.rva.nl). Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
 Onze referentie : 22.014043/0
 Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 28-7-2022
 Ref. opdrachtgever : MSA012
 Plaats : Nijmegen


Bijlage visuele inspectie

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
Bevat het werkplan de noodzakelijke onderdelen uit NEN 2990?	Ja	
Is het inspectiegebied geschikt voor inspectie?	Ja	
Betreft het een sanering met couveusezak?	Nee	
Is een transitroute van toepassing en geïnspecteerd?	Nee	
Is het inspectiegebied droog?	Ja	
Is het inspectiegebied voldoende verlicht?	Ja	Middels daglicht en zaklamp.
Bemoeilijken weersomstandigheden de inspectie?	Nee	
Vegetatie aanwezig binnen 1 m uit de gevel?	Nee	
Zijn alle locaties goed bereikbaar?	Ja	Middels een hoogwerker.
Verpakt afval of (klim-)materieel e.d. aanwezig?	Ja	Een hoogwerker.
Zijn golfplaten in verleden voorgeboord bij montage?	N.v.t.	
Is het rachelwerk verwijderd?	Ja	
Zijn naden en kieren doorgehaald?	Ja	Daar waar nodig.
HB/duurzaam afgeschermd bron in inspectiegebied?	Nee	
Inspectiegebied tot 5 m rondom de asbestbron?	Nee	In verband met een waterpartij niet mogelijk.
Zijn er ruwe oppervlakken aanwezig?	Ja	Ruwe metalen randen.
Is de toplaag van de ondergrond geïnspecteerd?	Ja	
Is er puin binnen/buiten inspectiegebied aanwezig?	Nee	
Zwerfasbest buiten het inspectiegebied aanwezig?	Nee	
Betreft het een inspectie na een calamiteit (§8.4)?	Nee	
Eindbeoordeling na sanering meerdere containments (§8.8)?	Nee	


Bevindingen visuele inspectie															
Begin visuele inspectie		08:15		Einde visuele inspectie			08:45		Totaal		30		minuten		
Bouwdelen	Segmenten	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Ro)steiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Spijker-, niet-en schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis
1	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V	
2	V	V	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	

Verklaring gebruikte afkortingen			
V	In orde bevonden	HB / NHB	Hechtgebonden / Niet-hechtgebonden
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak	AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.	N.v.t.	Niet van toepassing

Bijlage situatieschets

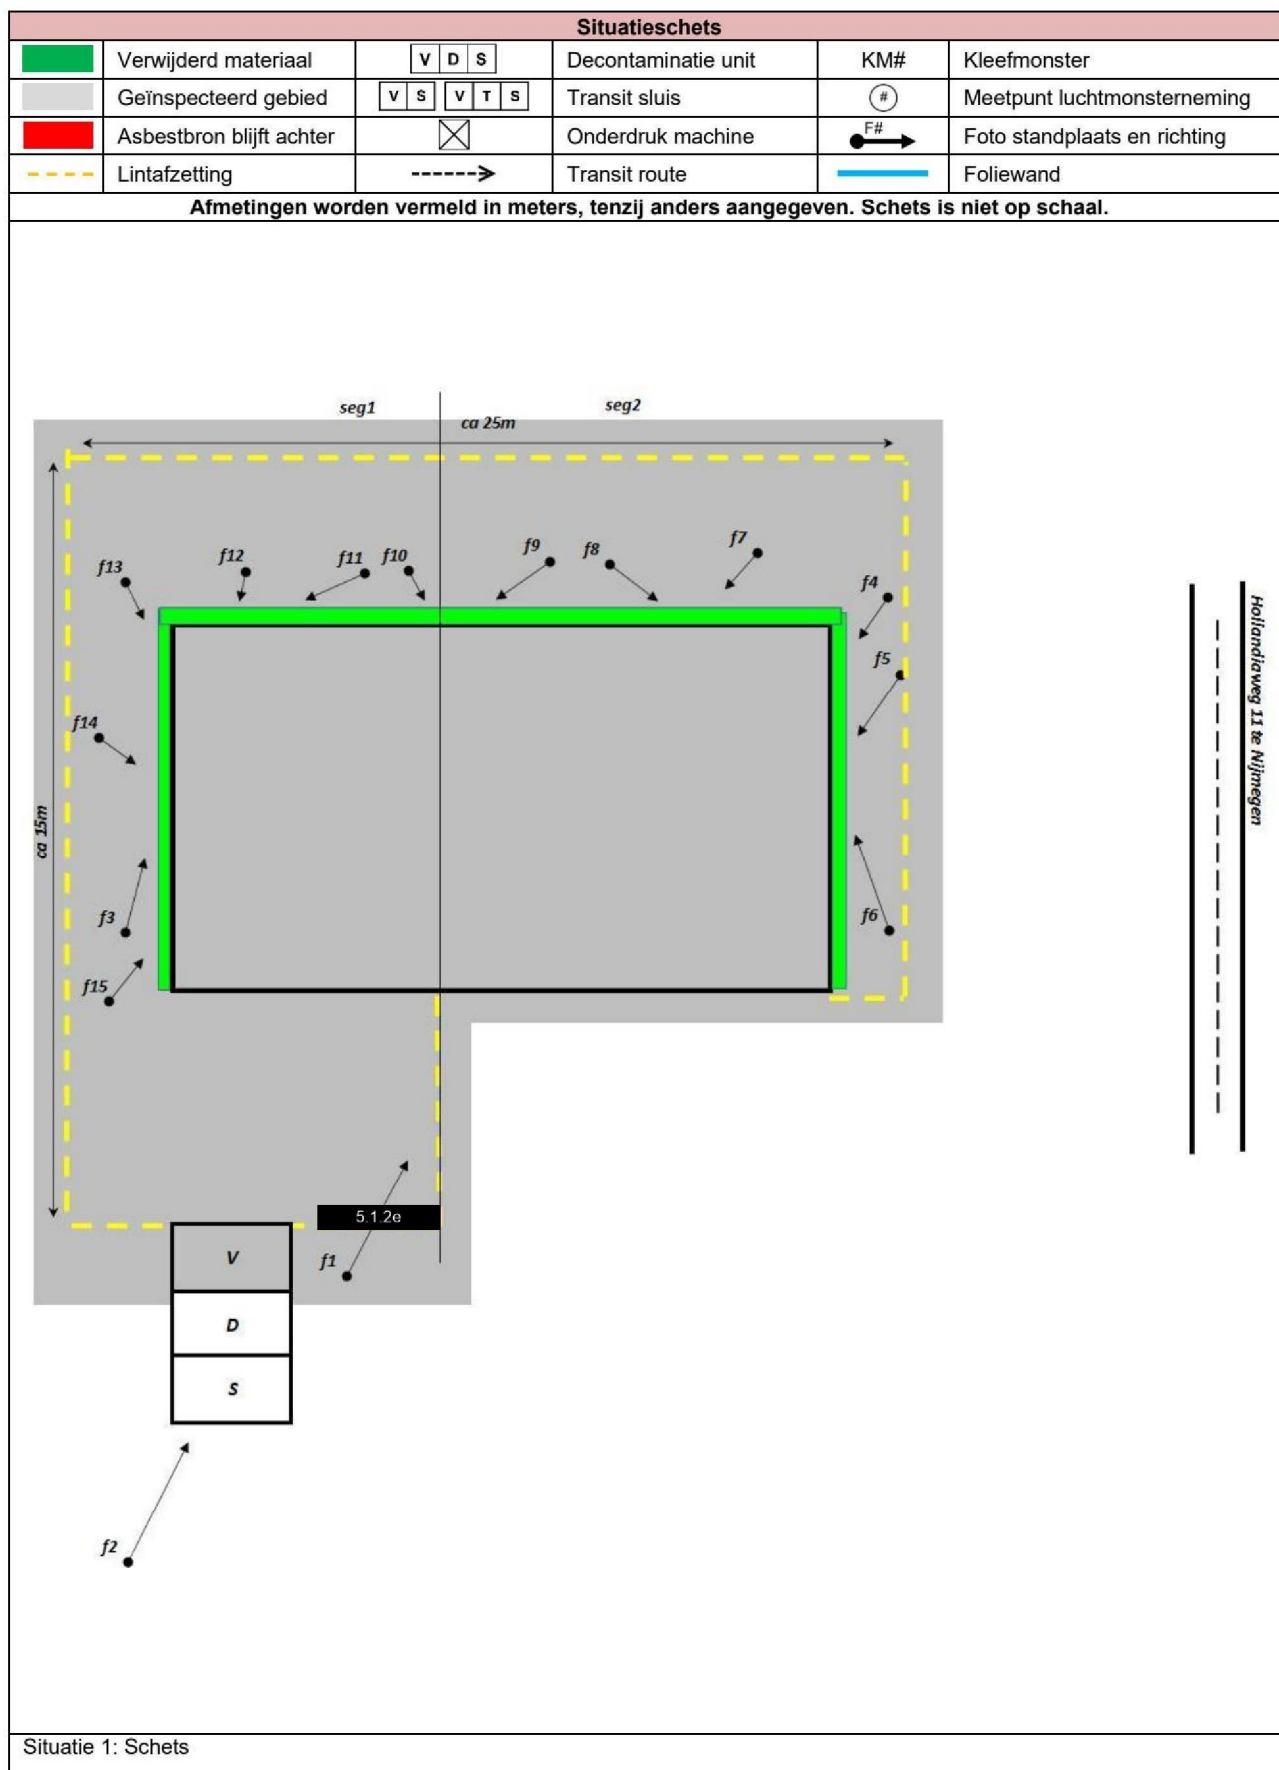

Bijlage fotoreportage

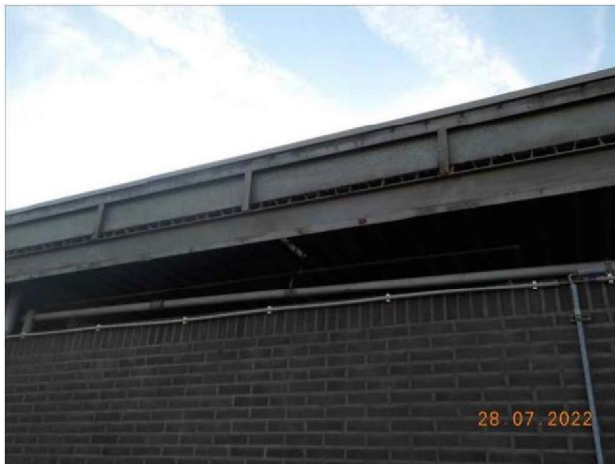
Fotoreportage	
	
F1: Vooraanzicht gasflessen opslag.	F2: Opstelling deco-unit.
	
F3: Plaats verwijderde bron.	F4: Plaats verwijderde bron.
	
F5: Plaats verwijderde bron.	F6: Plaats verwijderde bron.



F7: Plaats verwijderde bron.



F8: Plaats verwijderde bron.

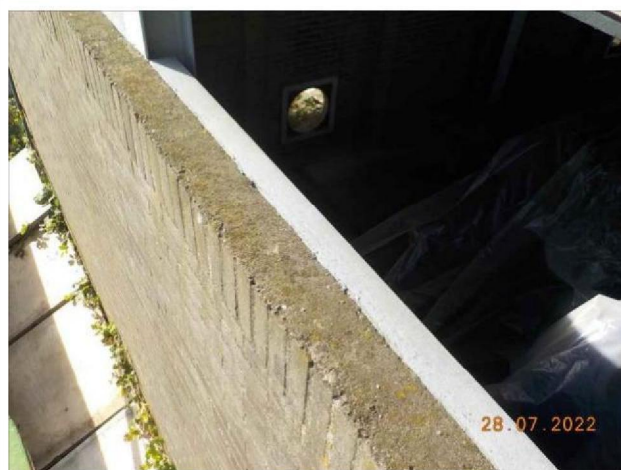


F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.




F11: Plaats verwijderde bron.

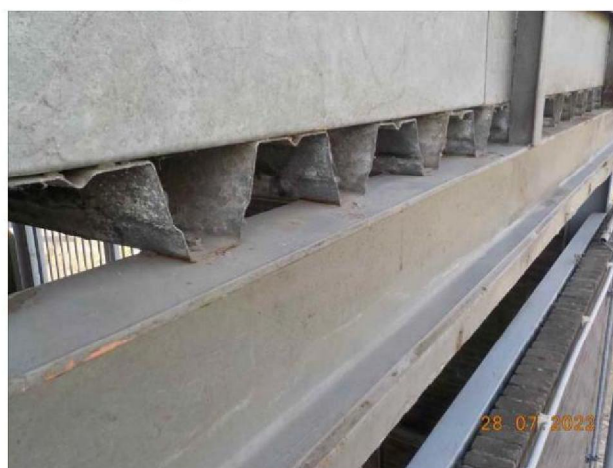

F12: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.014043/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 28-7-2022
Ref. opdrachtgever : MSA012
Plaats : Nijmegen

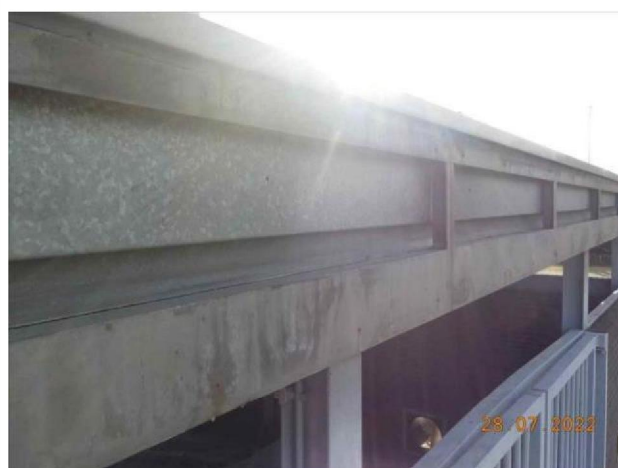

F13: Plaats verwijderde bron.



F14: Plaats verwijderde bron.



F15: Plaats verwijderde bron.