

Rapportage “Eindcontrole na asbestverwijdering”

Conform NEN 2990:2012 en interim-regeling eindcontrole na een asbestsanering in risicoklasse 2A (VISUELE INSPECTIE)

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Mr. Teldersstraat 7
6842 CT Arnhem

Onze referentie : 22.002001/0 v2 Ref. klant : C2002

Datum inspectie : 07-Feb-2022

Locatie : Terrein Centrale Gelderland Nijmegen (ROI noordelijke deel)

Adres : Hollandiaweg 11

Plaats : Nijmegen

Projectgegevens					
Geldig inv. rapport aanwezig?	Ja	Inv. uitgevoerd door	SAM	nr.	202101120-1 versie 4
Werkplan aanwezig?	Ja	Omvang insp. gebied	500 m ²	Afwijkend insp. gebied?	Nee
Risicoklasse (SMART)	2	Aantal kleefmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
Betreft een kruipruimte?	Nee	Aantal grondmonsters	0	Resultaat akkoord?	n.v.t.
RV kruipruimte in %	n.v.t.				
Omschrijving inspectie gebied	Het betreft ca 500m2 van het werkgebied rondom ROI noordzijde, zie schets.				

Gesaneerde bronnen volgens werkplan / inv. rapport / mededelingen DTA					
Bron	Verwijderd materiaal	Hoeveelheid	Soort asbest % (m/m)	Bevestiging	HB?
2	Pakking (afstandhouders met pakkingsmateriaal).	10 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd.	nee
3	Pakking (pakkingsmateriaal).	10 m ²	Chrysotiel 30-60	Geklemd.	nee
4	Asbestverontreiniging stukjes en brokjes (asbestverdacht isolatiemateriaal steenwol).	10 m ²	Asbest verdacht	Los	n.v.t.

Resultaten visuele inspectie / opmerkingen / beperkingen		
Randvoorwaarden inspectie	Ja Nee N.v.t.	Toelichting
folie verwijderd in aanwezigheid inspecteur	Nee	
inspectiegebied >250 m ²	Ja	
gebied geschikt voor inspectie	Ja	
inspectiegebied voldoende verlicht	Ja	Middels bouwlampen, zaklamp en daglicht.
transitroute van toepassing en geïnspecteerd	Nee	
beplating voorgeboord (conform werkplan)	N.v.t.	
losse obstakels/verpakt afval	Ja	Rijplaten, stapels puin, kraan.
inspectiegebied is droog	Ja	
alle locaties goed bereikbaar	Ja	
naden en kieren doorgehaald	Ja	Daar waar nodig.
er blijven HB bronnen achter	Ja	Diverse bronnen in het werkgebied.
tot ca. 5 meter vanaf bouwwerk of constructie	Nee	Wegens omliggende werkzaamheden.
zwerfasbest buiten inspectiegebied	Nee	
ruwe oppervlakten aanwezig	Ja	Rijplaten en metalen balken.
glovebag of couveusezak van toepassing	N.v.t.	
spijker-, niet gaten uitgeboord	N.v.t.	
schroefgaten aanwezig en uitgeboord	N.v.t.	
toplaag ondergrond geïnspecteerd (5 cm)	Nee	Rijplaten, daaronder is geen inspectie mogelijk.
rachelwerk verwijderd	N.v.t.	
puin binnen/buiten inspectiegebied	Ja	Buiten inspectiegebied, moet nog gesaneerd worden conform werkplan.
betreft een calamiteit conform hoofdstuk 7.4	Nee	
betreft een inspectie conform hoofdstuk 7.7	Nee	

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen


Bevindingen visuele inspectie																	
Begin visuele inspectie		07:30		Einde visuele inspectie				09:05		Totaal		95		minuten			
Segmenten	Bouwdelen	Naden, kieren, gaten	Wanden, muren, ruw metselwerk	Vaste vloer, harde ondergrond	Toplaag zachte ondergrond	Leidingen, flenzen, kabelgoot	Inventaris	Vensterbank, plinten, kozijnen, deuren	Dakconstructie metaal of hout	Begroeiing of struiken	Balkon, bordes of galerij	(Ro)steiger, hoogwerker of trap	Regenafvoer, goot, dakrand	Schroefgaten	Vuile ruimte douchesluis	Stalen elementen	
		1	V	Nvt	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V	V
		2	V	Nvt	V	Nvt	V	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	Nvt	V
Verklaring gebruikte afkortingen																	
V	In orde bevonden								HB	Hechtgebonden							
V(+2)	In orde bevonden na aanvullend schoonmaak								AFG	Afgeplakt (inspectie niet mogelijk)							
A	Afgekeurd vanwege het aantreffen van asbestverdachte restanten, stof e.d.								N.v.t.	Niet van toepassing							
Conclusie visuele inspectie																	
Visueel akkoord?		JA		Conform de criteria gesteld in hoofdstuk 7 van NEN 2990:2012.													
Toelichting																	
Eventuele beperking bij de inspectie worden toegelicht bij de opmerkingen / beperkingen onder de eindconclusie.																	

Eindconclusie	
Aan de hand van de bevindingen van de visuele inspectie kan worden geconcludeerd dat het geïnspecteerde gebied WEL voldoet aan de eisen zoals beschreven in Art. 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit.	
Toelichting zie opmerkingen/beperkingen voordat vervolgwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In geval van een inspectie na calamiteit (brand of asbest verontreiniging) conform hoofdstuk 7.4, dan is sprake van een tijdelijke vrijgave van het inspectiegebied. Na het volledig opruimen van het terrein dient een volledige eindinspectie plaats te vinden. Détect Milieu Services B.V. is niet verantwoordelijk voor het initiatief hierin. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte gebracht.	
Opmerkingen / beperkingen	
Het betreft hier een vrijgave van diverse metalen elementen van het losliggend kanaal aan de noordzijde van het complex aan de Hollandiaweg 11 in Nijmegen. De gesaneerde bronnen 2 (afstandhouders), 3 (pakkingen) en 4 (steenwol) zaten op de zichtbare delen van de elementen. Deze zijn gesaneerd conform werkplan. Na de sanering blijven er ruwe stalen elementen achter die verspreid liggen op rijplaten in het werkgebied. Het inspectiegebied omslaat circa 500m2 van het werkgebied. De elementen liggen met de binnenzijde van het kanaal op de rijplaten. Aan deze zijde van de elementen was geen bron aanwezig. Deze zijde is na het optillen door middel van een kraan wel geïnspecteerd. Op en onder de rijplaten is ook geen inspectie mogelijk. Het gehele werkgebied bevat nog diverse bronnen waardoor de kans groot is dat het geïnspecteerde deel weer wordt herbesmet. Tevens is er een turbine verderop in het werkgebied geïnspecteerd. Op deze turbine was geen van de toepassingen aanwezig. Het is niet aannemelijk dat er een toepassing aanwezig is. Door middel van een kraan zijn de metalen elementen gedraaid zodat deze rondom geïnspecteerd konden worden. De bestrating is na inspectie in orde bevonden, al bestaat de kans wel op herbesmetting van het gebied omdat er nog toepassingen aanwezig zijn rondom het vrijgegeven deel. Toegang tot het inspectie gebied is via een mobiele deco-unit die opgesteld staat voor het inspectiegebied. Omliggende objecten bevatten nog asbesthoudende toepassingen. Vanwege ruimtegebrek hangt het lint minder dan de in NEN 2990 omschreven afstand. De afstand tussen het object en lintafzetting is < 5 meter.	
Attention: This is a revised report. All previously issued reports under our reference 22.002001/0 are no longer valid.	
Datum	08-Feb-2022
Inspecteur	5.1.2e
Autorisatie	5.1.2e
Alle resultaten en waarnemingen zijn naar waarheid ingevuld. Project gerelateerde gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Inspectie I 268 (website www.rva.nl). Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. De op locatie afgegeven versie is ondertekend door zowel de inspecteur als een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.	

Version history			
Report	Requested by	Reason for change	Made changes
22.002001/0		n.v.t.	n.v.t.
22.002001/0 v2	Klant	Opmerking aanpassen.	Betreft een aanpassing in de tekst van de bijzondere opmerkingen (betonnen elementen naar metalen elementen).

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

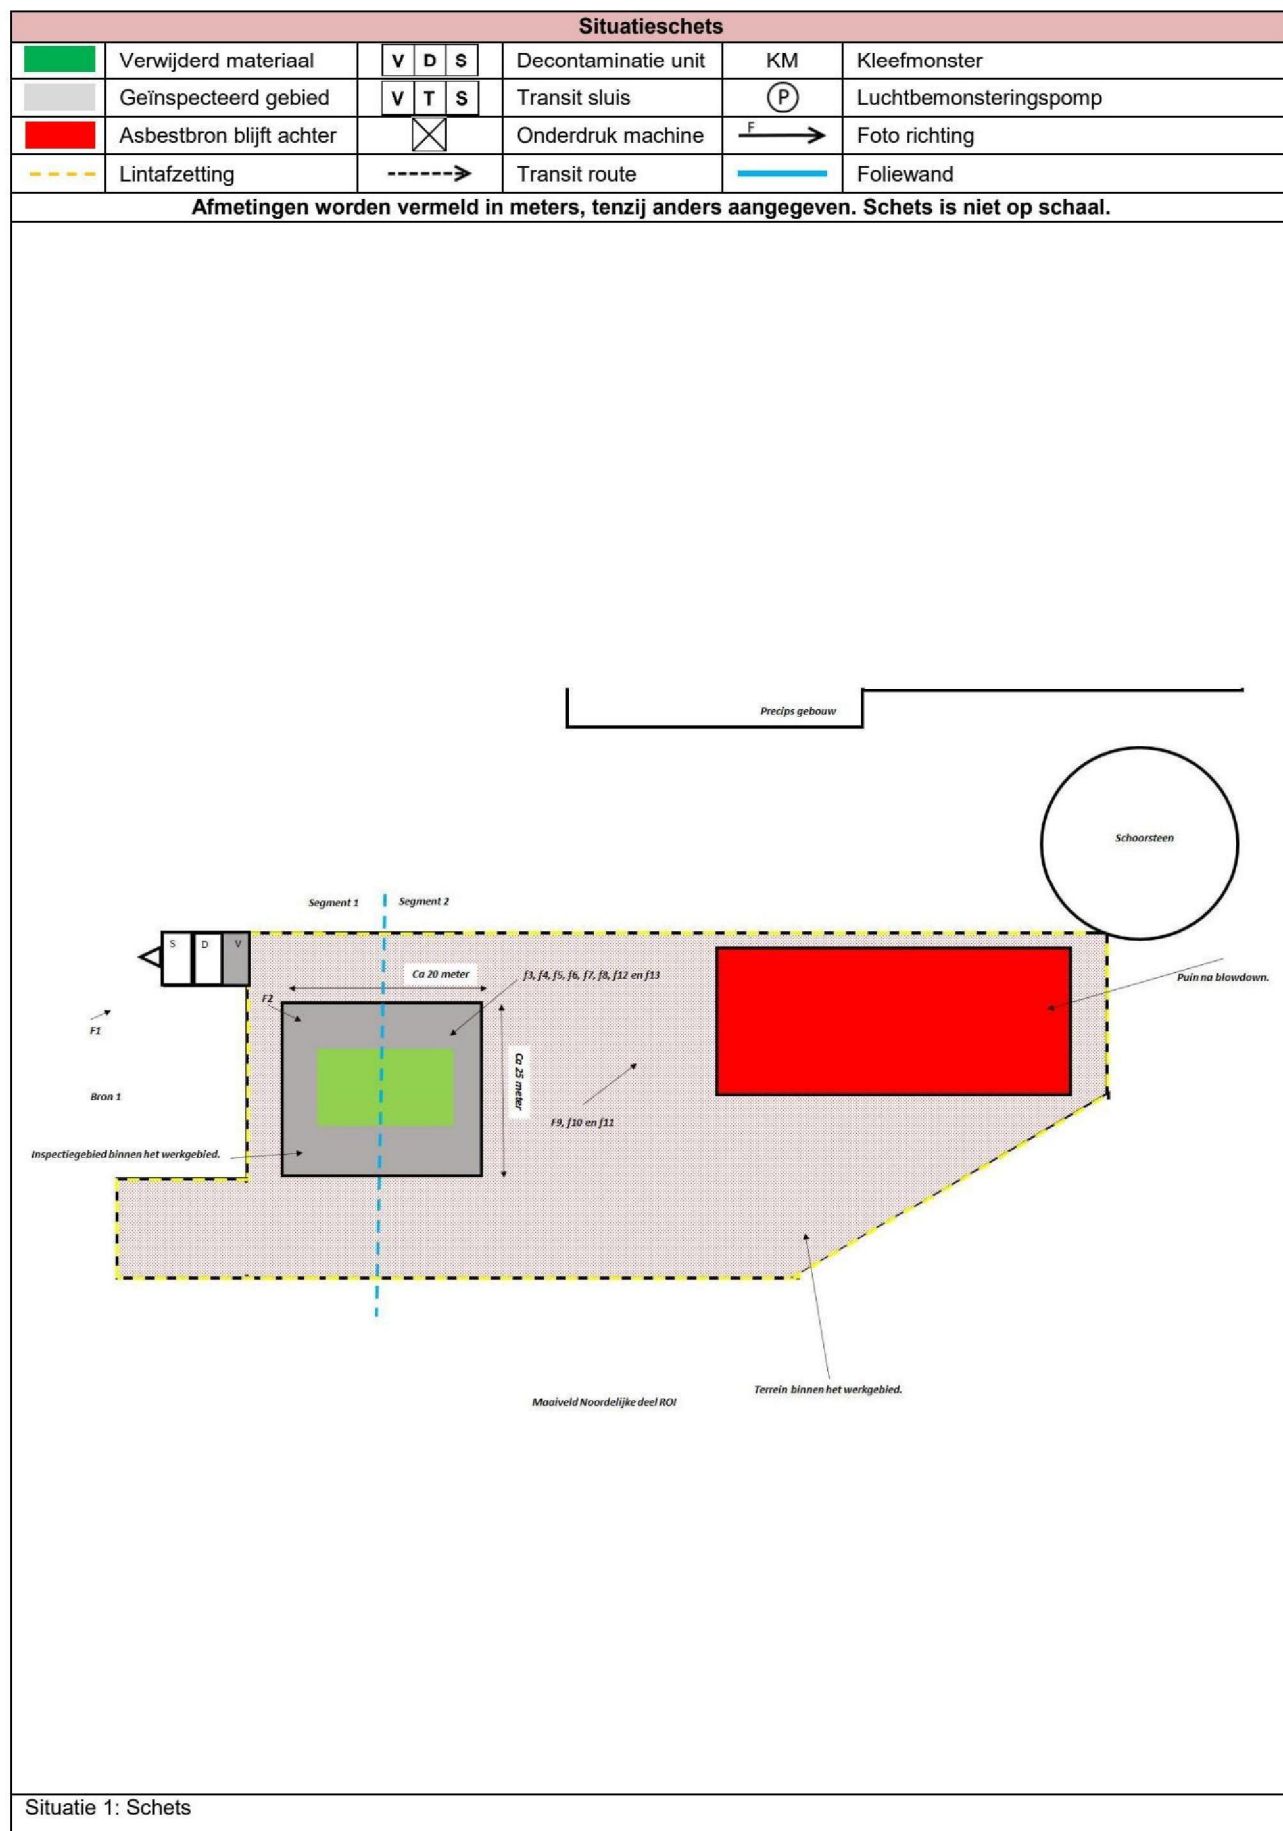

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen

Fotoreportage



F1: Opstelling deco-unit.



F2: Overzicht werkgebied.



F3: Plaats verwijderde bron.



F4: Plaats verwijderde bron.



F5: Plaats verwijderde bron.




F6: Plaats verwijderde bron.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen



F7: Plaats verwijderde bron.

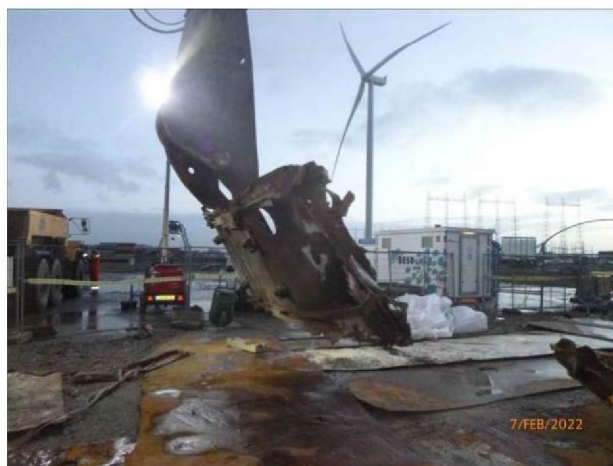

F8: Inspectie met behulp van de kraan.



F9: Plaats verwijderde bron.



F10: Plaats verwijderde bron.



F11: Plaats verwijderde bron.



F12: Inspectie met behulp van de kraan.

Opdrachtgever : Brown and Mason B.V.
Onze referentie : 22.002001/0
Adres : Hollandiaweg 11

Datum : 08-Feb-2022
Ref. opdrachtgever : C2002
Plaats : Nijmegen



F13: Plaats verwijderde bron.