

DEEL IV - SPECIFICATIES

4.2 TECHNISCHE SPECIFICATIE ZONE 7 TRANSPORT

1	9-12-2016	Definitief	5.1.2e	5.1.2e		
Rev.	Datum	Status	Auteur	Geverifieerd	Goedgekeurd	Gevalideerd
Centrale Gelderland Hollandiaweg 11, 6541 BL Nijmegen						
			CGSLPBGTO	OV-SP 4.2		
			Projectcode	Documentnr.		


	CONCEPT CONTRACT SLOOP CENTRALE GELDERLAND	BU GENERATION EUROPE
---	---	---

CGSLPBGTO-OV-SP 9-12-2016	Deel IV – Specificaties – 4.2 Technische Specificatie zone 7 Confidential / Restricted / Internal / Unclassified	Page 2 of 10
--------------------------------------	--	---------------------

INHOUDSOPGAVE

1	Situatie.....	4
2	Lot 12 Brandbluspompegebouw + tank	5
3	Lot 17 Slakkengebouw inclusief transport	6
4	Lot 18 en 37 vliegassilo gebouw vliegassilo havenbelading	7
5	Lot 19 compressor gebouw	8
6	Lot 21 Snelstartketel en hulpketel.....	9
7	Bijlagen	10

1 Situatie

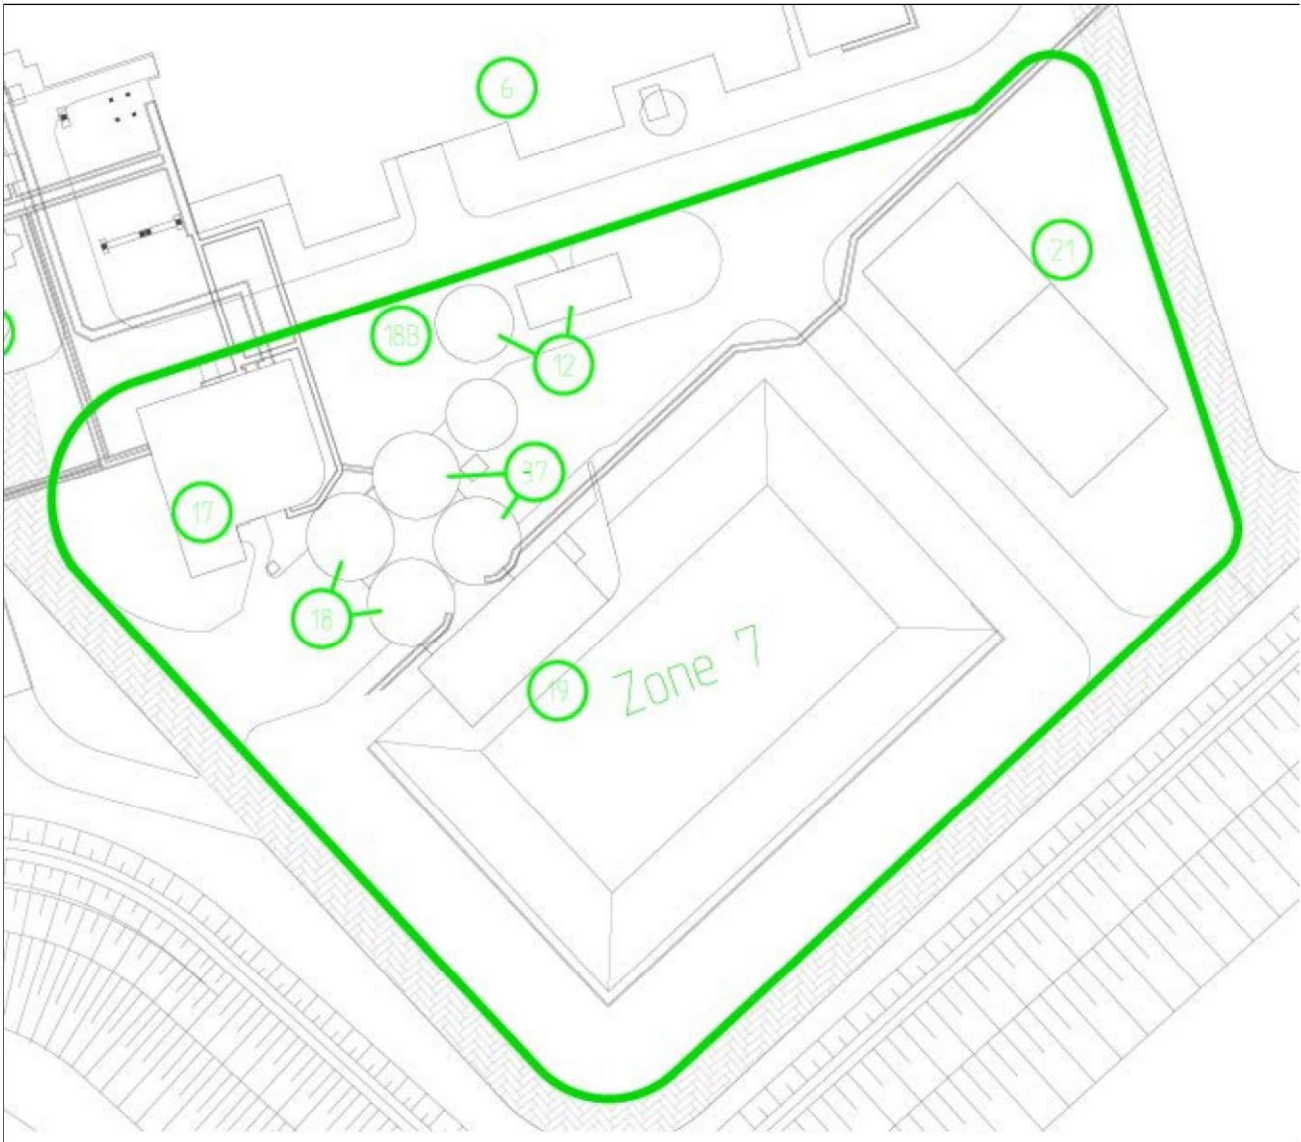

Zie CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg C7 voor detail kaart.

2 Lot 12 Brandbluspompgebouw + tank

2.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
12	Brandbluspompgebouw	6	13	4
12	Watertank 600 m ³			

2.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen



Z7L12.1: brandbluspompgebouw en watertank

2.3 Constructie opbouw

Het brandbluspompgebouw is opgetrokken uit stalen constructie en gevelmetselwerk (baksteen 100 m²), een betonnen fundatie en een plat dak voorzien van bitumen. Het gebouw is aan twee zijden voorzien van enkele beglazing in aluminium kozijnwerk. Het brandbluspompgebouw bevat tevens een stalen watertank.

In het brandbluspompgebouw staan een drietal Dieselmotoren merk DAF DU825 met daaraan gekoppeld centrifugaalpompen van het merk Van Wijk Boerma (9 Bar).

2.4 Aandachtspunten

- In het brandbluspompen gebouw is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in het gebouw aanwezige installaties en zoals motoren, pompen, leidingen en watertank.
- Het slopen van het gebouw inclusief constructies en fundatie en de watertank.

3 Lot 17 Slakkengebouw inclusief transport

3.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
17	Slakkengebouw inclusief transport	20	22	15

3.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen



Z7L17.1: slakkengebouw inclusief transport

3.3 Constructie opbouw

Het slakkengebouw is opgetrokken uit stalen constructie, gevelmetselwerk (baksteen) en een plat dak voorzien van bitumen. Het gebouw is aan twee zijden voorzien van enkele beglazing in aluminium kozijnwerk. Het slakkengebouw bevat tevens een transportsysteem bestaande uit banden en een opslagplaats voor slak (afmeting 66 x 44 meter). De fundering van het gebouw bestaat uit gewapend beton.

In het slakkengebouw staan verschillende opstellingen met betrekking tot het transport van de slak en een aantal pompen en een nooddieselaggregaat, inclusief gasolietank (3.000 liter).

3.4 Aandachtspunten


- In het slakkengebouw is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in het gebouw aanwezige installaties en zoals motoren, pompen, leidingen, aggregaat, opslagtank (3.000 liter) en transportbanden.
- Het slopen van het gebouw inclusief constructies.

4 Lot 18 en 37 vliegassilo gebouw vliegassilo havenbelading

4.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
18	Vliegassilogebruik inclusief silo's	9000 m ³		

4.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen

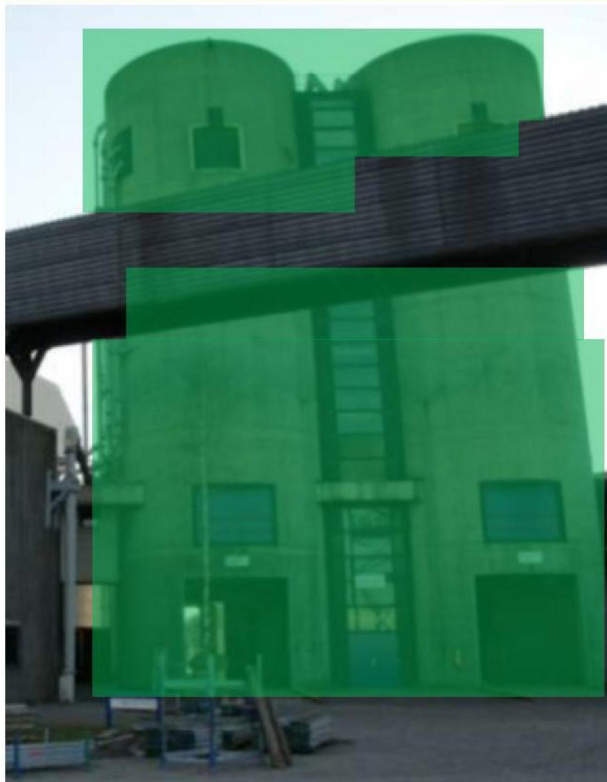

Z7L18.1: vliegassilogebruik en silo's

4.3 Constructie opbouw

Het vliegassilogebruik is opgetrokken uit gewapend beton en bestaat uit vier silo's (2 x 500 m³ en 2 x 1.100 m³) en heeft een gewapend betonnen fundering en een bitumen dakbedekking. Daarnaast zijn er diverse staalconstructies, o.a. systeem voor het legen van de silo's, aanwezig.

Op twee silo's staat een afzuiginstallatie, die bestaat uit een filter en een ventilator. Vanaf de vliegassilo's gaat de vliegass naar de vrachtwagenverlading of via een leidingsysteem naar de havensilo's.

4.4 Aandachtspunten

- In het vliegassilogebruik is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGT-0V-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in het gebouw aanwezige installaties en zoals leidingen, transportmiddelen, ventilatoren en systemen voor het legen van de silo's.
- Het slopen van het gebouw inclusief constructies.

5 Lot 19 compressor gebouw

5.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
19	Compressorgebouw	12	20	10
	Bodemas opslag	80	50	

5.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen



Z7L19.1: zuidgevel compressorgebouw



Z7L19.2: overzicht bodemas opslag

5.3 Constructie opbouw

Het compressorgebouw is opgetrokken uit gewapend beton en stalen constructies en heeft een plat dak voorzien van bitumen. Het gebouw is aan diverse zijden voorzien enkele beglazing in aluminium kozijnwerk. De fundering van het gebouw bestaat uit gewapend beton.

In het compressorgebouw staan diverse installatiedelen opgesteld.

De bodemopslagplaats is omrand met een betonnen/aarden wal en heeft een betonnen fundatie.

5.4 Aandachtspunten

- In het compressorgebouw is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in het gebouw en bodemas opslag aanwezige installaties en leidingen.
- Bij de bodemopslag (zuid zijde) is een milieustraat gesitueerd. Deze dient in overleg met de opdrachtgever ontmanteld dan wel verplaatst te worden.
- Het slopen van het gebouw en bodemopslag inclusief constructies

6 Lot 21 Snelstartketel en hulpketel

6.1 Hoofdafmetingen

Lot	Omschrijving	L (m)	B (m)	H (m)
21	Snelstartketel en hulpketel	38	16	17,5
	leidingbrug			

6.2 Visuele aanduiding sloopgrenzen



Z7L21.1: hulp- en snelstartketel gebouw



Z7L21.2: hulp- en snelstartketel gebouw

6.3 Constructie opbouw

Geen gegevens beschikbaar

6.4 Aandachtspunten

- In het hulpketelgebouw is asbest aangetroffen zoals vermeldt in de asbestinventarisatie (zie bijlage CGSLPBGTO-OV-SP-4.1 Blg L). Deze asbest dient te worden gesaneerd door een hiertoe gecertificeerd bedrijf.
- Het verwijderen van de in het gebouw aanwezige installaties zoals beide hulpketels, leidingen. Inclusief de bestaande leidingbrug naar de overige installatiedelen.
- Het na het verwijderen van de installaties wind en waterdicht maken van het gebouw (dak, wanden en vloeren). Voor aanvang dient het herstelplan en de te gebruiken materialen overlegd en goedgekeurd te worden door de opdrachtgever.

7 Bijlagen

CGSLPBGTO-OV-SP-4.2 Zone 7 Blg A	Tekeningen	niet toegevoegd aan sloopmelding
CGSLPBGTO-OV-SP-4.2 Zone 7 Blg B	Werkvergunningen en Werkbladen	niet toegevoegd aan sloopmelding